

# フィールドマウント形変換器 6・UNIT シリーズ

## 取扱説明書

レンジ可変形、リニアライザなし  
カップル変換器

形式  
6TS1

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

・変換器（本体+冷接点センサ）.....1台


### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

## 各部の名称

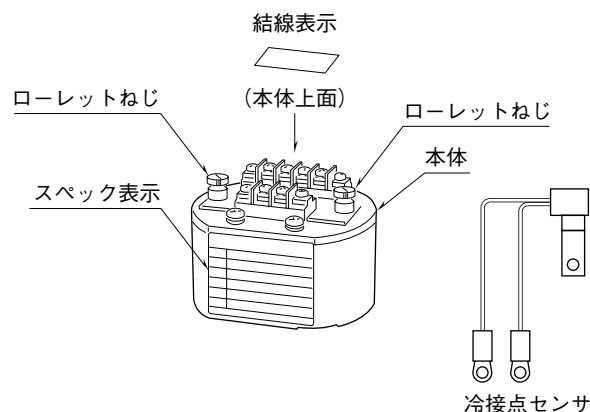

## ご注意事項

### ●取扱いについて

・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

### ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が  $-5 \sim +70^{\circ}\text{C}$  を超えるような場所、周囲湿度が  $30 \sim 90\% \text{ RH}$  を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

### ●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

### ●その他


- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

## 接 続


各端子の接続は端子接続図もしくは本体上面の結線表示を参考に行ってください。

入力配線は冷接点センサと端子ねじで共締めして下さい。また、冷接点センサは互換性がありません。必ず冷接点センサと本体の番号が一致しているか確認して下さい。

### 外形寸法図 (単位: mm)

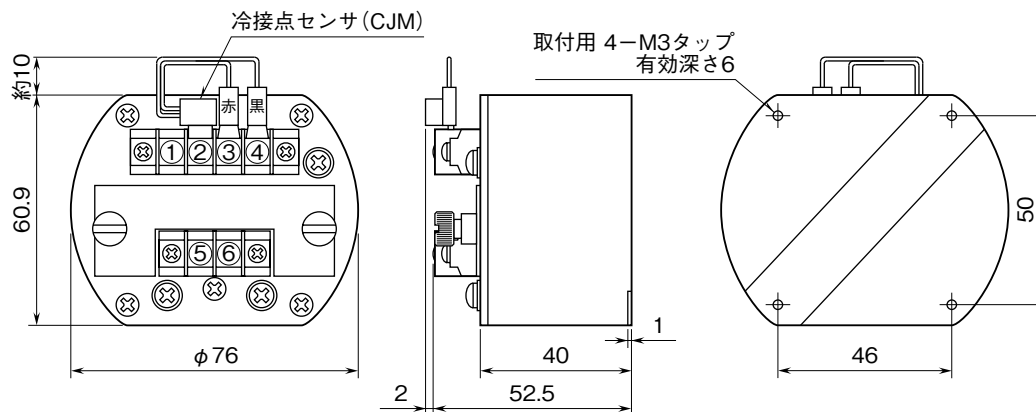

### 端子接続図

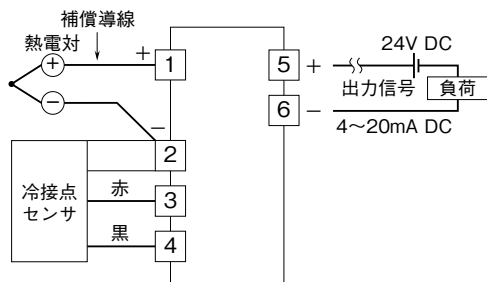

## 配 線

### ■端子ねじ

締め付トルク: 0.6 N·m

## 点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②入力信号は正常ですか。

入力値が 0 ~ 100 % の範囲内であれば正常です。また、熱電対や補償導線が断線しているとバーンアウト回路により出力が 100 % 以上 (下方の場合は 0 % 以下) になりますのでこのようなときは断線していないか確認して下さい。

- ③出力信号は正常ですか。

供給電圧と許容負荷抵抗の関係は下記の通りです。

$$\text{許容負荷抵抗 } (\Omega) = \frac{\text{供給電圧 (V)} - 13 \text{ (V)}}{0.02 \text{ (A)}}$$


(導線抵抗も含む)

## 調整


本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

### ■準備


- ①ねじ A (ローレットねじ) を回し調整蓋を開けます。
- ②ねじ B を取外し、内部のアジャスタを調整できるようにします。

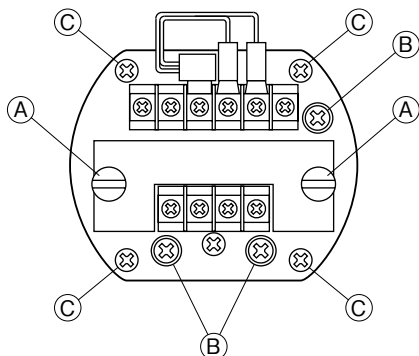

- ③ねじ C を取外し、本体をケースから引抜きます。

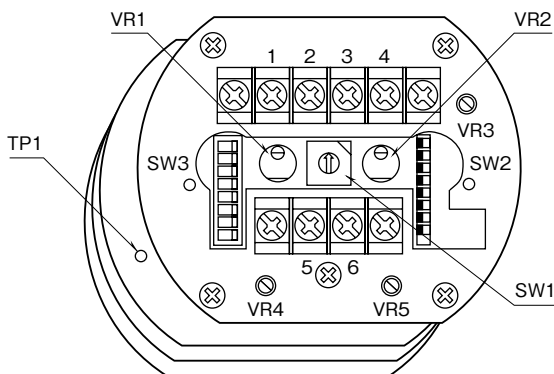


- ④下図のように結線を行い、電源投入後 10 分程度待ちます。

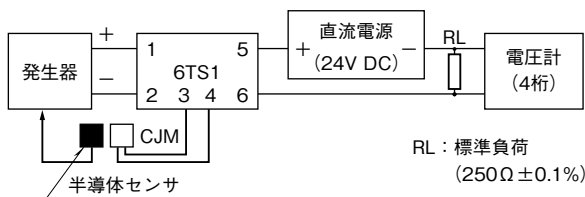

### ■熱電対の種類を選択

 SW1 のロータリスイッチにより熱電対 PR、K、E、J、T、B の切換を行います。



- 1 : PR、R、S 熱電対
- 2 : K (CA) 熱電対
- 3 : E (CRC) 熱電対
- 4 : J (IC) 熱電対
- 5 : T (CC) 熱電対
- 6 : B 熱電対

### ■入力バイアス電圧の切換

- ①前面端子 ②-③ 間を短絡し (変換器の冷接点補償機能停止)、模擬入力発生器の冷接点補償機能を停止させて下さい。
- ②前面端子 ② (-) と TP1 (+) に電圧計を接続して下さい。
- ③測定温度の 0 % に相当する電圧を入力し、表 1 (入力バイアス切換表) に従って SW2 を設定し、VR5 (Z) 粗調にて電圧が  $0 \pm 0.002 \text{ V}$  となるように調整して下さい。
- ④入力を 0 % にして VR1 (Z) にて出力が  $0 \pm 0.05 \%$  となるように調整して下さい。

### ■入力レンジスイッチの切換

- ⑤測定温度の 100 % に相当する電圧を入力し、表 2 (入力レンジ切換表) に従って SW3 を設定し、VR4 (S) 粗調にて出力が  $100 \pm 0.05 \%$  になるように調整します。  
VR4 で調整しきれない場合は、VR2 (S) も使用して調整して下さい。
- ⑥入力を 0 % にして、出力が  $0 \pm 0.05 \%$  となっているか確認して下さい。なっていない場合は②~⑤項を繰返し行い規定値内になるように調整して下さい。

### ■冷接点補償回路の調整

- ⑦模擬入力発生器の冷接点補償機能を作動させ、②-③間の短絡を解除します。入力 0 % 時に出力 0 % となるように VR3 で調整して下さい。

### ■入力バイアス切換表

- 注 1) 入力が正バイアスの場合は SW2-1 が 1 (ON)  
入力が負バイアスの場合は SW2-1 が 0 (OFF)
- 注 2) 各ビットの重みは加算されます。  
例 1 : 入力が 10 mV から始まるものは、SW2-1、SW2-5 が 1 (ON) となります。  
例 2 : 入力が -16 mV から始まるものは、SW2-1、SW2-5、SW2-6 のみ 0 (OFF) となります。
- 注 3) テストピンの電圧が正の場合、ビットを 1 (ON) してゆくとバイアスが引かれます。テストピンの電圧が負の場合、ビットを 0 (OFF) してゆくとバイアスが足されます。

| SW2 |   |   |   |   |   |   |   | ビットの重み  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |         |
| 1   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +76 mV  |
| 1   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +38 mV  |
| 1   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 mV  |
| 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 mV  |
| 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 mV   |
| 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.5 mV |
| 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1.2 mV |
| 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 mV   |
| 0   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.5 mV |
| 0   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2.5 mV |
| 0   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3.5 mV |
| 0   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 mV   |
| 0   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 mV  |
| 0   | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -20 mV  |
| 0   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -39 mV  |
| 0   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -76 mV  |

[表 1] 入力バイアス切換表

### ■入力レンジスイッチ切替表

注1) SW3のスイッチは、負論理でOFF (0) することによりビットの重みが加算されます。

注2) ゲインはSW3にて変更できる倍率です。

注3) 入力スパンをV100%、入力ゼロをV0%とし、ゲインを下式で求めます。

$$\text{ゲイン} = \frac{2000 \text{ (mV)}}{20 \text{ (V100\% - V0\%)}}$$

上記式でゲインを求めビットの重みを加算します。例えば、入力0～4.2 mVの場合、ゲインは23.8倍で23もしくは24となります。従ってSW3-3、SW3-7、SW3-8をOFF (0) にします。

| 80  | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | ←ビットの重み(倍) |               |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|------------|---------------|
| SW3 |    |    |    |   |   |   |   | ゲイン        | 入力レンジ<br>(mV) |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 |            |               |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1～2        | 50～100        |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2～3        | 33～50         |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3～4        | 25～33         |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4～5        | 20～25         |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 0 | 1 | 1 | 5～6        | 16.7～20.0     |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 0 | 1 | 0 | 6～7        | 14.3～16.7     |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7～8        | 12.5～14.3     |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8～9        | 11.1～12.5     |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 0 | 1 | 1 | 1 | 9～10       | 10.0～11.1     |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 0 | 1 | 1 | 0 | 10～11      | 9.0～10.0      |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 1 | 1 | 1 | 1 | 11～12      | 8.3～9.0       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0 | 12～13      | 7.7～8.3       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 1 | 1 | 0 | 1 | 13～14      | 7.3～7.7       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 1 | 1 | 0 | 0 | 14～15      | 6.7～7.3       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 1 | 0 | 1 | 1 | 15～16      | 6.3～6.7       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 | 16～17      | 5.9～6.3       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | 17～18      | 5.6～5.9       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 18～19      | 5.3～5.6       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 0 | 1 | 1 | 1 | 19～20      | 5.0～5.3       |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 0 | 1 | 1 | 0 | 20～21      | 4.8～5.0       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 21～22      | 4.5～4.8       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 1 | 1 | 1 | 0 | 22～23      | 4.3～4.5       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 1 | 1 | 0 | 1 | 23～24      | 4.2～4.3       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 1 | 1 | 0 | 0 | 24～25      | 4.0～4.2       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 1 | 0 | 1 | 1 | 25～26      | 3.8～4.0       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 1 | 0 | 1 | 0 | 26～27      | 3.7～3.8       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 1 | 0 | 0 | 1 | 27～28      | 3.5～3.7       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 28～29      | 3.4～3.5       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 0 | 1 | 1 | 1 | 29～30      | 3.3～3.4       |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 0 | 1 | 1 | 0 | 30～31      | 3.2～3.3       |
| 1   | 1  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0 | 31～32      | 3.1～3.2       |
| 1   | 1  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0 | 32～33      | 3.0～3.1       |

[表2] 入力レンジスイッチ切替表

### ■出力ゼロ・スパン調整

- ①模擬入力信号を0%相当値に設定し、ZERO (VR1) で出力を0%に合わせます。
- ②模擬入力信号を100%相当値に設定し、SPAN (VR2) で出力を100%に合わせます。
- ③再び、模擬入力信号を0%相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
- ④ゼロ出力がずれているときは、①～③の操作を繰り返して下さい。

## 保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

### ■校 正

10分以上通電した後、入力信号を0、25、50、75、100%順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ0、25、50、75、100%であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

## 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

## 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。