

取扱説明書

測温抵抗体変換器

形式  
28FRS

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器（本体+ソケット）.....1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源

・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力  
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。  
交流電源：定格電圧±10%、50 / 60 ± 2 Hz、約3 VA  
直流電源：定格電圧24 V DCの場合24 V DC ± 10%、  
約3 W（24 V DC時約125 mA）

●取扱いについて

・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

・屋内でご使用下さい。  
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。  
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。  
・周囲温度が-5 ~ +60℃を超えるような場所、周囲湿度が30 ~ 90 % RHを超えるような場所や結露するような場所での使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


●配線について

・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。  
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他


・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

各部の名称

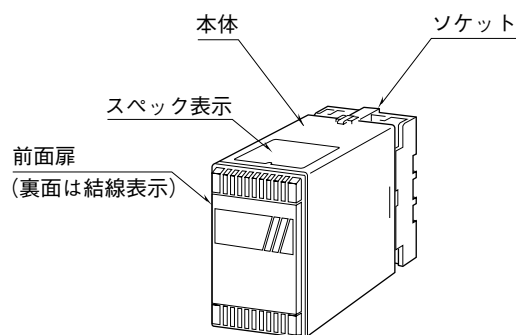


■前面扉の開け方

下図のように、前面扉右側にある隙間に指先を引っかけて開けて下さい。

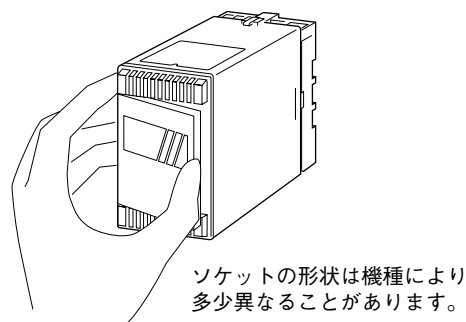

ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。

■前面図

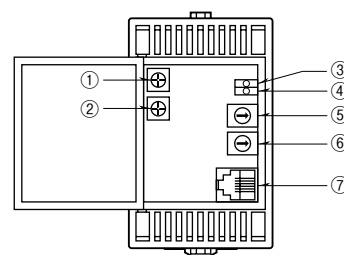

- ① スパン調整
- ② ゼロ調整
- ③ ALM 表示ランプ
- ④ PWR 表示ランプ
- ⑤ T リンク局番スイッチ (×1)
- ⑥ T リンク局番スイッチ (×10)
- ⑦ PU-2 □用モジュラジャック


## 取付方法

ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体とソケットを分離できます。

### ■DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。ソケット裏面のの上側フックをDINレールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバーなどでスライダを下に押し下げその状態で下側から引いて下さい。

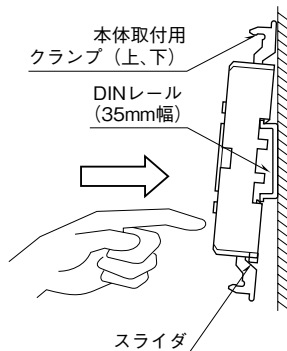

ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。


### ■壁取付の場合

外形寸法図を参考に行ってください。


## 接 続

各端子の接続は端子接続図もしくは前面扉裏面の結線表示を参考にして行って下さい。

### 外形寸法図 (単位: mm)

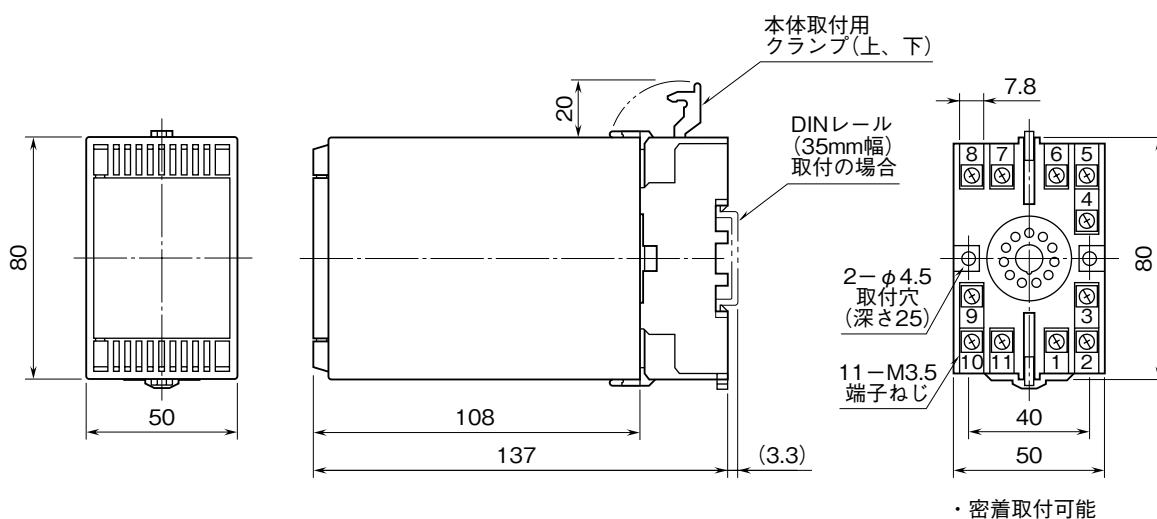

### 端子接続図

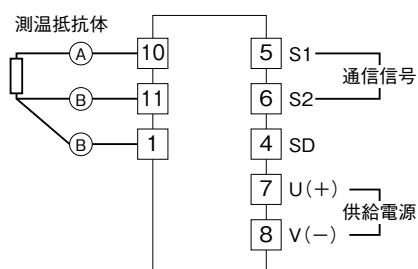

## 点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。  
端子番号⑦-⑧間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
- ③入力信号は正常ですか。  
入力端子⑩-⑪間に正常な電圧が現れているか感度の高い測定器で測定して下さい。  
(温度が 20℃であれば、入力が Pt 100 のときは約 220 mV、入力が Pt 50 Ω のときは約 110 mV です)  
また、測温抵抗体が断線しているとバーンアウト回路により出力が 100 % 以上 (下方の場合は 0 %) になりますので、このようなときは断線していないか確認して下さい。
- ④通信状態は正常ですか。  
T リンク局番スイッチの設定を確認して下さい。  
PWR 表示ランプが点灯していることを確認して下さい。  
ALM 表示ランプが親局からの通信起動により消灯することを確認して下さい。  
終端局の場合、終端抵抗を S1 - S2 間に接続して下さい。

## 調 整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時、またダイオード式安全保持器 (ツェナーバリア) との組合せで入力導線抵抗が大きくなるときは、下記の要領で調整して下さい。

### ■調整方法

校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後 10 分以上経過してから行って下さい。

- ①模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。
- ②模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。
- ③再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
- ④ゼロ出力がずれているときは、①～③の操作を繰り返して下さい。

## 保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

### ■校 正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

## 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意しております。併せてご利用下さい。

## 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。