

超薄形変換器 M6□X 用
PC コンフィギュレータソフトウェア
M6CFG
取扱説明書

目次

1. はじめに	5
1.1. 機能概要	5
1.2. 対応機器	5
1.3. 動作環境	6
1.4. インストール・アンインストール	7
2. 操作説明	8
2.1. 起動	8
2.2. 画面各部	8
2.3. 機器に接続する	9
2.3.1. 機器情報	10
2.3.2. 基本設定	11
2.3.3. 校正	12
2.3.4. 微調	13
2.3.5. ループテスト	14
2.4. 機器パラメータの読み込み、書き込み	15
2.4.1. アップロード	15
2.4.2. ダウンロード	16
2.5. 機器パラメータの比較	17
2.6. ファイルの設定	18
2.6.1. ファイルに保存されたパラメータを読み込む	18
2.6.2. パラメータをファイルに保存する	18
2.6.3. オフラインで設定を編集	19
2.7. トレンドグラフ表示	20
3. コンフィギュレーション例	21
3.1. 機器に接続	21
3.2. 入力設定	21
3.3. 出力設定	22
3.4. その他の設定	22
4. パラメータ詳細説明	23
4.1. 一覧	23
4.2. 基本設定	25
4.2.1. 入力の種類	25
4.2.2. 入力 0% / 入力 100%	26
4.2.3. ローカットポイント F1 F2	26

4.2.4.	入力上限リミット、入力下限リミット F2	26
4.2.5.	演算機能、K0～K2、A0～A2 F2	27
4.2.6.	バーンアウト T R M A T A R U	28
4.2.7.	ワイヤリング R A R U	28
4.2.8.	温度単位 T R A T A R U	28
4.2.9.	冷接点補償 / 端子固定温度 T A T U	29
4.2.10.	応答特性	29
4.2.11.	フィルタの種類 F1	30
4.2.12.	フィルタ時定数	33
4.2.13.	サンプリング周期 F1	33
4.2.14.	サンプル数 F1	33
4.2.15.	ローカット数 / ハイカット数 F1	33
4.2.16.	正方向勾配制限値 / 負方向勾配制限値 F1	33
4.2.17.	リニアライズ機能 F1	34
4.2.18.	ホールド機能 F3	35
4.2.19.	コントロール入力論理 F3	35
4.2.20.	出力の種類 V T R M F1 F2 F3 U A P	36
4.2.21.	出力周期 A P	36
4.2.22.	出力 0% / 出力 100% V T R M F1 F2 F3 U A P	36
4.2.23.	警報設定値 A S A T A R	36
4.2.24.	ヒステリシス A S A T A R	37
4.2.25.	警報動作 A S A T A R	37
4.2.26.	警報時励磁方向 A S A T A R	37
4.2.27.	警報 ON デイレー時間 A S A T A R	37
4.2.28.	電源 ON デイレー時間 A S A T A R	38
4.2.29.	出力下限リミット / 出力上限リミット F1	38
4.3.	オプション設定	39
4.3.1.	入力ゼロ微調整 / 入力スパン微調整	39
4.3.2.	出力ゼロ微調整 / 出力スパン微調整 V T R M F1 F2 F3 U	39
4.4.	リニアライザ設定	40
4.4.1.	リニアライズ機能 V M A S F1 F2 F3 U A P	41
4.4.2.	ポイント数 V M A S F1 F2 F3 U A P	41
4.4.3.	X[0], Y[0] ～X[100], Y[100] V M A S F1 F2 F3 U A P	42
4.4.4.	カスタム TC 開始温度 T A T U	42
4.4.5.	カスタム TC 温度ステップ T A T U	43
4.4.6.	カスタム TC 温度ポイント数 T A T U	43

4.4.7.	V[0]～V[299] TATU	43
4.4.8.	カスタム RTD タイプ RARU	44
4.4.9.	係数 R0 / 係数 A / 係数 B / 係数 C RARU	44
4.4.10.	カスタム RTD 開始温度 RARU	44
4.4.11.	カスタム RTD 温度ステップ RARU	45
4.4.12.	カスタム RTD 温度ポイント数 RARU	45
4.4.13.	R[0]～R[299] RARU	45
5.	付録	46
5.1.	カスタムテーブルファイル形式	46
5.2.	ユーザー指定テーブルファイル形式	47
5.3.	温度／圧力補正演算の係数の求め方	48
5.3.1.	差圧式流量計の温度補正	48
5.3.2.	差圧式流量計の圧力補正	48

1. はじめに

1.1. 機能概要

本ソフトウェアは、PC 上で超薄形変換器 M6□X シリーズ（以下機器）のパラメータを編集することができます。主な機能として以下のようなものがあります。

1. 機器と接続してリアルタイムにパラメータを編集
2. 機器と接続せずにパラメータを編集
3. パラメータを機器に書き込み、機器よりパラメータを読み込み
4. ファイルにパラメータを保存、読み込み
5. 編集中心パラメータと、機器のパラメータを比較表示

1.2. 対応機器

本ソフトウェアでパラメータ編集可能な機器は以下の通りです。

種別	形式	シンボル	対応 Ver.
直流入力変換器	M6□XV		1.00
ポテンショメータ変換器	M6□XM		1.00
測温抵抗体変換器	M6□XR		1.00
カップル変換器	M6□XT		1.00
1 点警報器	M6□XAS		1.10
デジタル式演算器	M6□XF1		1.20
デジタル式 2 入力演算器	M6□XF2		1.30
ホールド変換器	M6□XF3		1.40
カップルリミッターム	M6□XAT		1.50
測温抵抗体リミッターム	M6□XAR		1.50
ユニバーサル入力変換器	M6□XU		1.50
アナログパルス変換器	M6□XAP		1.60

それぞれの機器のパラメータ編集は本ソフトウェアのバージョンが、「対応 Ver.」の欄に書かれたバージョン以上で対応していますので、ソフトウェアのバージョンがお使いの機器で使用可能であることをご確認ください。

お使いの機器が表にない場合は、その機器に対応した最新のソフトウェアと取扱説明書を弊社 Web サイトより入手できますので、そちらをご利用ください。

本書では、特定の形式の機器でのみ表示される内容やパラメータには、上表のシンボルを表記しています。特にシンボルを表記していない場合は、すべての機器に対応しています。

1.3. 動作環境

本ソフトウェアは以下のような環境で動作します。

PC	IBM PC 互換機
OS	Windows XP / Vista(32bit) / 7(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 10(32bit/64bit) 注) 全ての環境での動作を保証するものではありません。
CPU	Microsoft 社が規定する OS の動作保証をしている性能以上
メモリー	
通信ポート	機器と接続する COM ポート(RS-232-C)または USB ポート (※) COM1～COM16 が使用可能

機器と PC の通信ポートを接続するために、下表のコンフィギュレータ接続ケーブルが必要です。

接続ポート	コンフィギュレータ接続ケーブル形式
RS-232-C	MCN-CON
USB	COP-US


1.4. インストール・アンインストール

本ソフトウェアのインストールは、弊社より配布されている圧縮ファイルを使用することにより行います。圧縮ファイルを解凍すると **setup.exe** というファイルがありますので、これを実行してください。画面の表示に従い操作していただくだけで、インストール作業は完了します。

本ソフトウェアをインストールするためには管理者権限を必要とします。**Windows XP** では管理者権限を持ったユーザーでログオンし、インストール作業を行ってください。

Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista では管理者権限を持ったユーザーでも、以下のような画面が表示されますので、「許可(A)」を選択して、管理者権限を明示的に許可する必要があります。

Windows 10 / 8.1 / 7 の場合

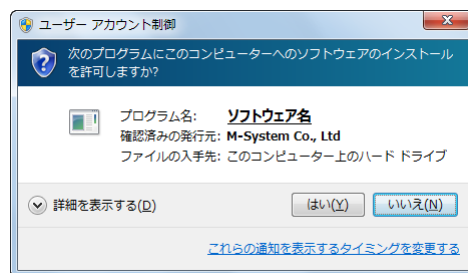

Windows Vista の場合



ソフトウェア名の箇所には、本ソフトウェアの名称である **M6CFG** が表示されます。

プログラムのアンインストールは、ご使用の **OS** により手順が異なります。

Windows XP、Vista、7 の場合はコントロールパネルにある [プログラムのアンインストール] よりアンインストールを行います。[プログラムのアンインストールと変更] の一覧より **M6CFG** を選択し、削除ボタンをクリックしてください。

Windows 8.1 の場合は設定チャームからコントロールパネルを選択し、コントロールパネルにある [プログラムのアンインストール] よりアンインストールを行います。[プログラムのアンインストールと変更] の一覧より **M6CFG** を選択し、削除ボタンをクリックしてください。

Windows 10 の場合はスタートメニューの設定を選択し、設定画面からシステムを選択、システム画面にある [アプリと機能] よりアンインストールを行います。[アプリと機能] の一覧より **M6CFG** を選択し、削除ボタンをクリックしてください。


2. 操作説明

2.1. 起動

M6CFG がインストールされている PC で、Windows XP、Vista、7 の場合はプログラムメニュー内の M-SYSTEM→Configurator→M6CFG を、Windows8.1 の場合はスタート画面内のすべてのアプリ→M-SYSTEM→M6CFG を、Windows10 の場合はスタートメニュー内のすべてのアプリ→M-SYSTEM→M6CFG を起動してください。

2.2. 画面各部

本ソフトウェアの画面の各部位の説明を以下に記します。

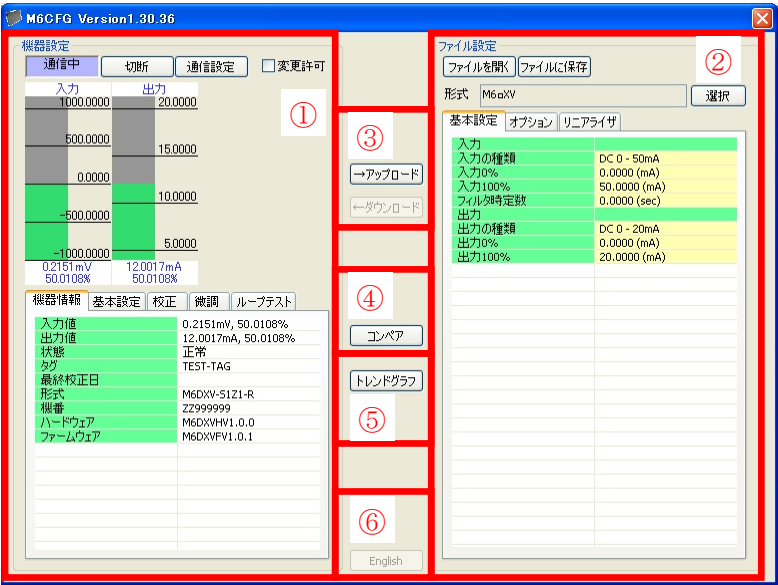


①機器設定	通信で接続中の機器のパラメータを表示、編集するためのものです。機器の情報を参照、機器の基本パラメータをリアルタイムに編集する等の操作が行えます。
②ファイル設定	機器のパラメータを PC 上で編集するためのものです。機器のパラメータを読み込んでファイルに保存、ファイルから読み込んだパラメータを機器に書き込む等の操作が行えます。
③アップロード ダウンロード	機器設定をファイル設定に読み込む（アップロード）または、ファイル設定を機器設定に書き込む（ダウンロード）ためのボタンです。
④コンペア	機器設定とファイル設定を比較して表示するためのボタンです。
⑤トレンドグラフ	接続機器のトレンドグラフを表示するためのボタンです。
⑥English / Japanese	画面表示の言語を英語に切り替えるためのボタンです。英語に切替後、もう一度クリックすると日本語表示に戻ります。 本ソフトウェアを日本語以外の言語版 OS で起動した場合は、初期状態で英語表示になっていますので、本ボタンで日本語表示に切り替えることができます。 注) 日本語表示は OS が日本語表示をサポートしているときのみ正常に動作します。

2.3. 機器に接続する


通信で機器に接続し、機器の情報を参照、基本パラメータの編集、調整等を行うことができます。

通信設定ボタンをクリックして通信で使用する COM ポートを設定します。この操作はソフトウェアインストール後 1 回行えば、以降使用する COM ポートを変更するまで行う必要はありません。

接続ボタンをクリックして、機器との接続を開始します。以下のように通信中の表示が行われます。

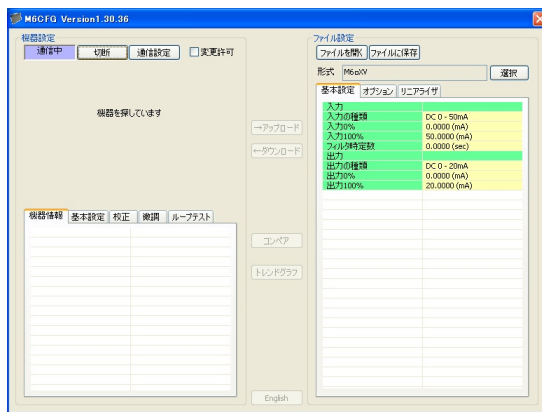

PC にコンフィギュレータ接続ケーブルを介して対応している機器を接続すると、自動的に形式が認識され以下のように機器の情報が表示されます。

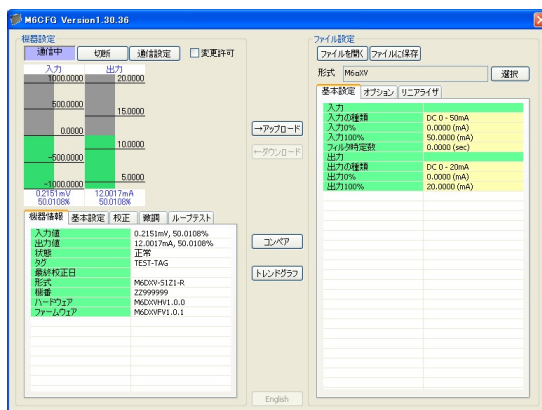

機器の入出力のレベルがバーグラフで表示され、その下にある「機器情報」「基本設定」「校正」「微調」「ループテスト」のタブで、機器への各種操作が行えます。

機器からコンフィギュレータ接続ケーブルを取り外すと、機器情報の表示が消え、再び別の機器を接続できる状態に戻ります。複数の機器に順に接続する場合、接続ボタンを押し直す必要はありません。ケーブルを抜き差しするだけで OK です。

2.3.1. 機器情報

機器の現在の入出力値や状態、校正日、形式等の各種情報が表示されます。

機器情報	基本設定	校正	線調	ループテスト
入力値	27.7698°C, 0.0014%			
出力値	-9.9997V, 0.0014%			
状態	正常			
CJM温度	28.4285 (°C)			
TC起電力	-0.0039 (mV)			
タグ	SAMPLE:T4			
最終校正日	2006/12/22			
形式	M6DXT			
機番				
ハードウェア	M6DXTM1.00			
ファームウェア	M6DXTF1.00			

項目	内容										
入力値 V M R T AS F1 F3 AT AR U AP	機器の現在の入力を実量値と百分率で表示します。										
入力値 1 F2	機器の現在の入力 1 を実量値と百分率で表示します。										
入力値 2 F2	機器の現在の入力 2 を実量値と百分率で表示します。										
出力値	機器の現在の出力を実量値と百分率で表示します。 AS は警報百分率のみを表示します。										
状態	機器の現在の状態を表示します。機器の状態には以下のものがあります。 <table><tr><td>正常</td><td>機器は正常に稼働しています。</td></tr><tr><td>出力飽和</td><td>出力が-2%または 102%に飽和しています。</td></tr><tr><td>バーンアウト M R T AT AR U</td><td>入力が断線しています。</td></tr><tr><td>出力固定</td><td>ループテストで固定出力中です。</td></tr><tr><td>警報 AS AT AR</td><td>警報発生中です。</td></tr></table>	正常	機器は正常に稼働しています。	出力飽和	出力が-2%または 102%に飽和しています。	バーンアウト M R T AT AR U	入力が断線しています。	出力固定	ループテストで固定出力中です。	警報 AS AT AR	警報発生中です。
正常	機器は正常に稼働しています。										
出力飽和	出力が-2%または 102%に飽和しています。										
バーンアウト M R T AT AR U	入力が断線しています。										
出力固定	ループテストで固定出力中です。										
警報 AS AT AR	警報発生中です。										
CJM 温度 T AT U	機器の CJM 温度を表示します。 CJM を使用せず、端子温度を固定で使用している場合、その固定温度値が表示されます。										
TC 起電力 T AT U	機器に接続された TC (サーモカップル) の起電力を表示します。										
RTD 抵抗値 R AR U	機器に接続された RTD (測温抵抗体) の抵抗値を表示します。										
タグ	機器のタグを表示します。 また、変更許可のチェックボックスにチェックを入れると、本項目をクリックすることにより、タグの入力を行い、機器のタグを変更することができます。 タグは最大 16 文字までで、以下の半角英数字と記号が使用可能です。 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !¥"#\$%&'()*=-+*^~ @`[]{};<?_./										
最終校正日	最後に校正を行った日付を表示します。										
形式	機器の形式を表示します。 注) 形式は製品出荷時の仕様を示します。入出力等の設定変更を行っても、形式は変更されません。										
機番	機器の機番 (シリアル) を表示します。										
ハードウェア	機器のハードウェアバージョンを表示します。										
ファームウェア	機器のファームウェアバージョンを表示します。										

2.3.2. 基本設定

機器の基本設定を表示、変更することができます。

機器情報	基本設定	校正	確認	ループテスト
入力				
入力の種類	TC (Pt)			
入力0%	27.7455 (°C)			
入力100%	1760.0000 (°C)			
バーニアウト	上方			
冷接点補償	CJM(使用)			
端子固定温度	55.0000 (°C)			
温度単位	°C			
フィルタ時定数	0.0000 (sec)			
出力				
出力の種類	DC -10V ~ +10V			
出力0%	-10.0000 (V)			
出力100%	10.0000 (V)			

表示項目は接続機器により異なります。変更許可のチェックボックスにチェックを入れると、項目の表示色が薄橙となり、その状態でパラメータをクリックすると、種類により、プルダウンリストかエディットボックスが表示され、パラメータの変更が行えます。

たとえば、入力の種類を編集する場合は、パラメータの入力の種類の値の欄をクリックします。すると、下図のようにプルダウンリストで、選択メニューが表示されますので、クリックして選択してください。

機器情報	基本設定	校正	確認	ループテスト
入力				
入力の種類	DC -10V ~ +10V			
入力0%	DC 0 - 50mA			
入力100%	DC -1000 ~ +1000mV			
フィルタ時定数	DC -10V ~ +10V			
出力				
出力の種類	DC 0 - 20mA			
出力0%	0.0000 (mA)			
出力100%	20.0000 (mA)			

別の例として、フィルタ時定数を編集する手順を挙げます。パラメータのフィルタ時定数の値の欄をクリックします。このパラメータの場合は、下図のように値を編集するエディットボックスが表示されますので値を入力後、ENTER キーを押してください。

機器情報	基本設定	校正	確認	ループテスト
入力				
入力の種類	DC -10V ~ +10V			
入力0%	-10.0000 (V)			
入力100%	10.0000 (V)			
フィルタ時定数	0.0000			
出力				
出力の種類	DC 0 - 20mA			
出力0%	0.0000 (mA)			
出力100%	20.0000 (mA)			

パラメータにより機器に与える効果が異なります。各パラメータの詳細は P23「4.パラメータ詳細説明」を参照してください。

2.3.3. 校正

入力、出力の校正を行うことができます。



入力校正の校正開始ボタンをクリックすると、入力校正モードに入り、下図のように 0%校正ボタンと 100%校正ボタン、設定ボタンをクリックできるようになります。



ここで、機器への入力を実際に 0%にしてから 0%のボタン、入力を実際に 100%にしてから 100%のボタンをクリックすると、そのときの入力に応じて、0%、100%の値が表示されます。たとえば、1V を入力して 0%校正、5V を入力して 100%校正をクリックすると下図のようになります。




設定ボタンをクリックすると表示されている値が、入力 0%、入力 100%に設定されます。

出力の校正も入力の校正と同じ操作で行いますが、出力の場合は 0%校正、100%校正ボタンは、機器への入力を変化させて、出力を調整し、出力が規定値となったことを外部の測定器等で確認して行います。

2.3.4. 微調

入出力の微調整を行います。

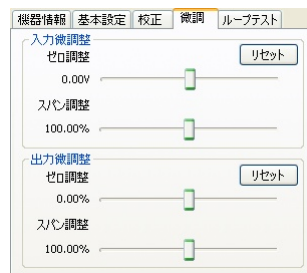


微調整は入出力ともにゼロ、スパンで行います。ゼロ調整がオフセット、スパン調整がゲインの調整となります。

入力微調整の場合は、0%入力状態でゼロ調整、100%入力状態でスパン調整を調整して、0%入力と、100%入力が合うようにすると、うまく調整できます。


出力の場合も同様に機器が 0%出力、100%出力をおこなっているときにゼロ調整、スパン調整を行い、それぞれの出力を合うようにすると、うまく調整できます。

2.3.5. ループテスト


ループテストのための模擬出力を行います。

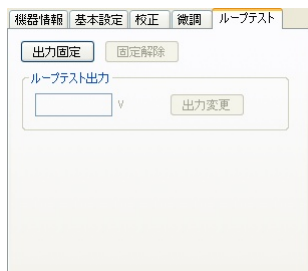

出力固定ボタンをクリックすると、現在の入力に応じた出力のまま、入力がその後変化しても固定されたままとなり、下図のように出力を操作できるようになります。

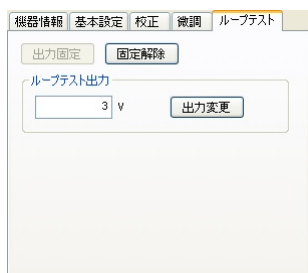

アナログ出力機器の場合

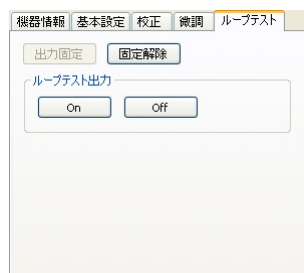

接点出力機器の場合

ループテスト出力に値を入力して出力変更ボタンをクリックすると、入力した値で出力が固定されたままとなります。接点出力の機器の場合、接点の ON / OFF 操作が行えます。

固定解除ボタンをクリックすると、通常の入力に応じて出力が追従する動作となります。


注) 固定解除を行わないと、機器の電源が入っている限り出力が固定のままになります。ループテスト完了後は必ず固定解除の操作を行ってください。

2.4. 機器パラメータの読み込み、書き込み

機器のパラメータを PC に読み込む（アップロード）、PC で編集したパラメータを機器に書き込む（ダウンロード）ができます。

2.4.1. アップロード


コンフィギュレータケーブルで機器を接続して、接続ボタンをクリックして、機器情報等が表示されている状態でアップロードボタンをクリックします。クリックすると、進捗を示すバーが表示され、アップロードが行われます。

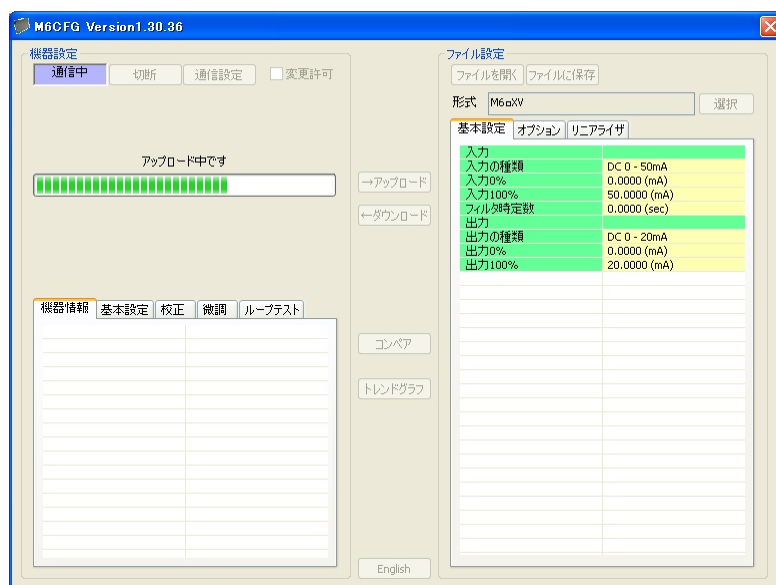

バーが右端まで進むとアップロードが完了し、読み込んだ内容が画面右のファイル設定に表示され、編集できるようになります。

2.4.2. ダウンロード

コンフィギュレータケーブルで機器を接続して、接続ボタンをクリックして、機器情報等が表示されている状態で、変更許可ボタンにチェックを入れてから、ダウンロードボタンをクリックします。クリックすると、進捗を示すバーが表示され、ダウンロードが行われます。

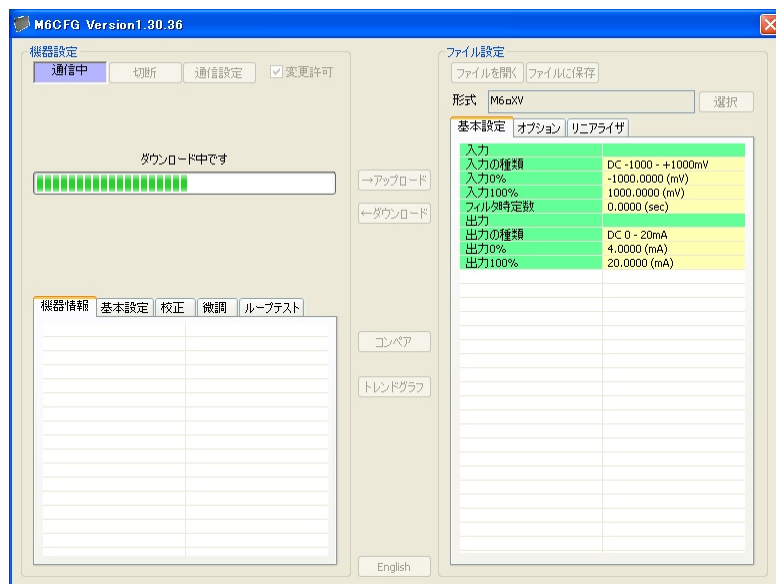

バーが右端まで進むとダウンロードが完了し、ファイル設定で編集集中のパラメータが機器に書き込まれ、反映されます。

注) ダウンロード中に機器の電源を切る、ケーブルを抜くなどの操作を行わないでください。機器の設定内容が意図しない結果になる可能性があります。

2.5. 機器パラメータの比較

本機能を使用すると、本ソフトウェアで編集集中のパラメータと、PC に接続された機器のパラメータを比較表示することができます。事前にファイルを開くボタンでファイルからパラメータを読み込んでいる場合はファイルと、アップロードボタンで別の機器からパラメータを読み込んでいる場合は、機器間での比較を行うことができます。

コンペアボタンをクリックすると、機器のパラメータが読み込まれ、下図のようなコンペア結果画面が表示されます。



グループ	パラメータ名称	機器設定値	ファイル設定値
入力	入力の種類	DC -10V ~ +10V	DC -10V ~ +10V
入力	入力0%	-10.0000 (V)	-10.0000 (V)
入力	入力100%	10.0000 (V)	10.0000 (V)
入力	フィルタ時定数	0.0000 (sec)	1.0000 (sec)
出力	出力の種類	DC -10V ~ +10V	DC -10V ~ +10V
出力	出力0%	-10.0000 (V)	-10.0000 (V)
出力	出力100%	10.0000 (V)	10.0000 (V)
微調	入力ゼロ微調整	0.0000 (V)	0.0000 (V)
微調	入力スレ微調整	100.0000 (%)	100.0000 (%)
微調	出力ゼロ微調整	0.0000 (V)	0.0000 (V)
微調	出力スレ微調整	100.0000 (%)	100.0000 (%)
リニアライザ	リニアライザ機能	0: 無効	0: 無効
リニアライザ	ポイント数	3	3
リニアライザ	X[0]	-15.0000 (%)	-15.0000 (%)
リニアライザ	Y[0]	-15.0000 (%)	-15.0000 (%)
リニアライザ	X[1]	50.0000 (%)	50.0000 (%)
リニアライザ	Y[1]	50.0000 (%)	50.0000 (%)
リニアライザ	X[2]	115.0000 (%)	115.0000 (%)
リニアライザ	Y[2]	115.0000 (%)	115.0000 (%)
リニアライザ	X[3]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	Y[3]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	X[4]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	Y[4]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	X[5]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	Y[5]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	X[6]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	Y[6]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	X[7]	0.0000 (%)	0.0000 (%)
リニアライザ	Y[7]	0.0000 (%)	0.0000 (%)

1個のパラメータが異なります。

閉じる


1 行毎に比較されたパラメータが、グループ、パラメータの名称、機器設定値、ファイル設定値の順で表示されます。

機器設定値とファイル設定値に違いがある行は赤色で反転表示されます。また、画面最下段に違いのあったパラメータの個数が表示されます。

2.6. ファイルの設定

2.6.1. ファイルに保存されたパラメータを読み込む

ファイルを開くボタンをクリックすると下図のような画面が表示されます。本画面は Windows の標準的な開くファイルを選択するための画面で、本ソフトウェアを実行している OS により画面構成が変わります。

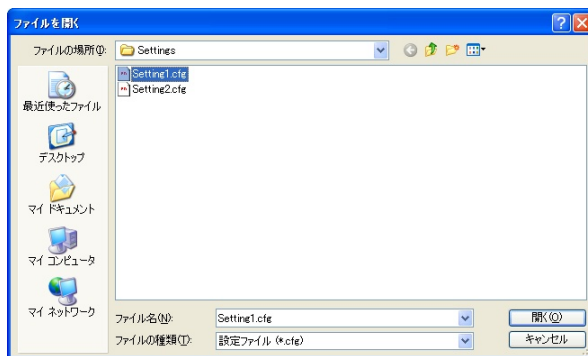


本画面で、本ソフトウェアにより保存したファイルを選択し開くボタンをクリックすると、保存したパラメータが読み込まれ、本ソフトウェア画面のファイル設定に表示されます。

読み込んだパラメータを機器に書き込む場合は、続けてダウンロードの操作を行う必要があります。

2.6.2. パラメータをファイルに保存する

ファイルに保存ボタンをクリックすると下図のような画面が表示されます。本画面は Windows の標準的な保存するファイルを選択するための画面で、本ソフトウェアを実行している OS により画面構成が変わります。

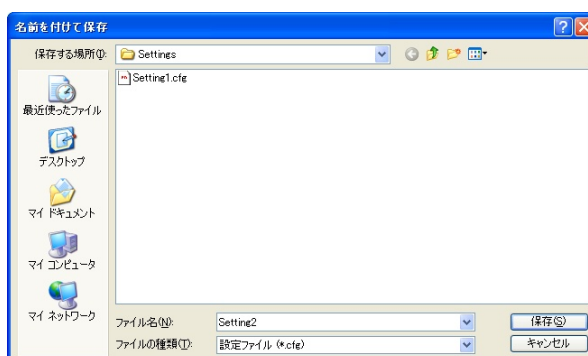

本画面で、ファイル名の欄に保存するファイル名を入力して、保存ボタンをクリックすると、入力したファイル名でパラメータが保存されます。

機器のパラメータを保存する場合は、本操作の前に機器から設定を読み込むアップロードの操作を行っておく必要があります。

2.6.3. オフラインで設定を編集


画面右のファイル設定に表示されているパラメータは、機器の接続状態とは関係なく、任意に編集することが可能です。

機器に接続した状態で、画面左の設定をリアルタイムに編集する機能では、基本設定しかパラメータの変更が行えませんが、ファイル設定ではリニアライザ等すべての設定が編集可能です。機器のこれらパラメータを変更する場合、機器からパラメータをアップロードしてから、編集し、機器にダウンロードする必要があります。

設定できる項目は、画面左の接続状態でリアルタイム編集できる基本機能に加えて、オプションとリニアライザがあります。それぞれのパラメータの詳細は P23「4.パラメータ詳細説明」を参照してください。

2.7. トレンドグラフ表示

トレンドグラフボタンをクリックすると、下図のような画面になります。本機能は入出力をトレンドグラフ表示します。この機能では、約 1 秒毎の値を記録し、折れ線グラフで時系列に表示します。

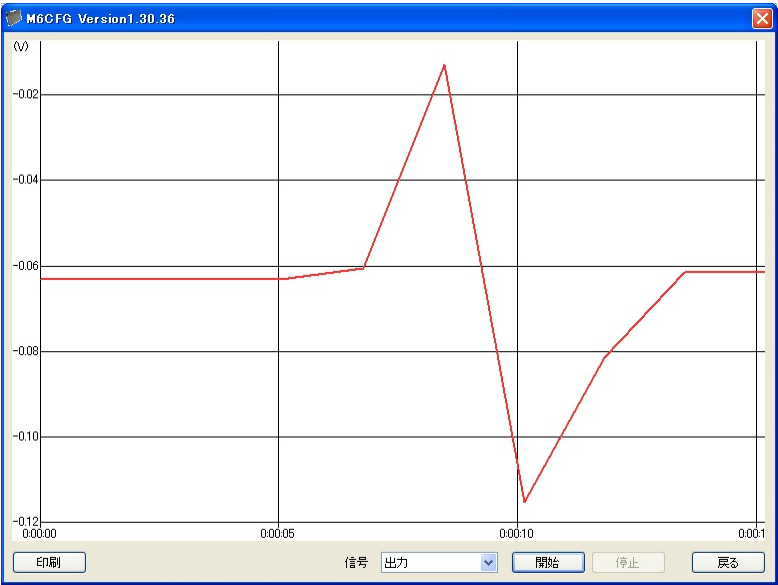

記録する信号を選択し、開始ボタンをクリックすると、記録を開始し、グラフにリアルタイムに表示します。

停止ボタンをクリックすると、記録を終了し、グラフの各種操作を行えるようになります。グラフに対する操作としては、ドラッグ操作による表示レンジの移動、ダブルクリックによる、拡大表示等です。可能な操作を下表に列挙します。

印刷ボタンをクリックすると、表示しているグラフをプリンタで印刷することができます。本ボタンは停止ボタンで記録を終了したときのみクリックすることができます。

操作	効果
左クリックによるドラッグ	ドラッグ操作に合わせて、グラフの表示レンジが移動します。
右クリックによるドラッグ	ドラッグ操作に合わせて、枠が表示されます。右クリックを離し、ドラッグ操作を終了した時点で表示されている枠を表示レンジとしてグラフが拡大表示されます。
左ダブルクリック	現在の表示レンジが 2 分の 1 され、拡大表示されます。
右ダブルクリック	現在の表示レンジが 2 倍され、縮小表示されます。

3. コンフィギュレーション例

本ソフトウェアによる基本的なコンフィギュレーションの方法を記します。本例の通りに操作することにより、入力/出力の設定を行うことができます。

本例では、M6DXV(直流入出力)を

- ・ 入力 : DC 4-20mA
- ・ 出力 : DC 1-5V

に設定します。

3.1. 機器に接続

本ソフトウェアを起動、通信設定ボタンをクリックし、使用する COM ポートが選択されていることを確認してから接続ボタンをクリックしてください。機器と通信接続します。接続後、変更許可のチェックボックスにチェックを入れると、接続した機器の設定が変更できる状態になります。

3.2. 入力設定

まず、入力レンジに見合った入力の種類を設定します。入力の種類は、以下のいずれかより選択します。

DC 0 - 50mA
DC -1000 - +1000mV
DC -10V - +10V

4~20mA DC の場合は、DC 0 - 50mA を選択します。

入力の種類を選択すると、入力レンジは自動的に選択した入力の種類のフルレンジに設定されますので、それを適切な値に設定します。

入力レンジは入力 0%、入力 100%にそれぞれ入力の種類で設定した設定値の単位で設定します。

4~20mA DC の場合は、入力 0%に 4.0000 を、入力 100%に 20.0000 を設定します。

3.3. 出力設定

まず、出力レンジに見合った出力の種類を設定します。出力の種類は、以下のいずれかより選択します。

DC 0 - 20mA
DC -5 - +5V
DC -10V - +10V

1～5V DC の場合は、2: DC -5 - +5V を設定します。

出力レンジは出力 0%、出力 100%にそれぞれ出力の種類で設定した設定値の単位で設定します。

1～5V DC の場合は、出力 0%に 1.0000 を、出力 100%に 5.0000 を設定します。

3.4. その他の設定

以上の操作により機器の基本的な設定は行えます。これら以外にフィルタ時定数や、リニアライズ機能等さまざまな機能がありますが、基本パラメータに属するパラメータは上記のコンフィギュレーション例の入力レンジや出力レンジと同じように設定できます。

オプション、リニアライザに属するパラメータは機器の設定を一旦 PC にアップロード (P15 参照) し、編集後、ダウンロード (P16 参照) する必要があります。

パラメータの詳細は P23 「4.パラメータ詳細説明」を参照してください。

4. パラメータ詳細説明

4.1. 一覧

機器形式毎に設定できるパラメータの一覧を下表に挙げます。

		M6□XV	M6□XT	M6□XR	M6□XM	M6□XAS	M6□XF1	M6□XF2	M6□XF3	M6□XAT	M6□XAR	M6□XU	M6□XAP	掲載ページ
基本設定	入力の種類	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25
	入力 0% / 入力 100%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
	ローカットポイント						○	○						26
	入力上限リミット / 入力下限リミット							○						26
	入力の種類 (入力 2)							○						25
	入力 0% / 入力 100% (入力 2)							○						26
	ローカットポイント (入力 2)							○						26
	入力上限リミット / 入力下限リミット (入力 2)							○						26
	演算機能 / K0～K2 / A0～A2							○						27
	バーンアウト		○	○	○					○	○	○		28
	ワイヤリング			○							○	○		28
	温度単位		○	○						○	○	○		28
	冷接点補償 / 端子固定温度		○							○		○		29
	応答特性	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29
	フィルタの種類						○							30
	フィルタ時定数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
	サンプリング周期						○							33
	サンプル数						○							33
	ローカット数 / ハイカット数						○							33
	正方向勾配制限値 / 負方向勾配制限値						○							33
	リニアライズ機能						○							34
	ホールド機能								○					35
	コントロール入力論理								○					35
	出力の種類	○	○	○	○		○	○	○			○	○	36
	出力周期												○	36
	出力 0% / 出力 100%	○	○	○	○		○	○	○			○	○	36
	警報設定値					○				○	○			36
	ヒステリシス					○				○	○			37
	警報動作					○				○	○			37
	警報時励磁方向					○				○	○			37
	警報 ON ディレー時間					○				○	○			37
	電源 ON ディレー時間					○				○	○			38
	出力上限リミット / 出力下限リミット						○							38
オプション	入力ゼロ微調整 / 入力スパン微調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	39
	入力 2 ゼロ微調整 / 入力 2 スパン微調整							○						39
	出力ゼロ微調整 / 出力スパン微調整	○	○	○	○		○	○	○			○		39

		M6□XV	M6□XT	M6□XR	M6□XM	M6□XAS	M6□XF1	M6□XF2	M6□XF3	M6□XAT	M6□XAR	M6□XU	M6□XAP	掲載ページ
リニアライザ	リニアライズ機能	○			○	○	○	○	○			○	○	41
	ポイント数	○			○	○	○	○	○			○	○	41
	リニアライズテーブル X[0], Y[0]~X[100], Y[100]	○			○	○	○	○	○			○	○	42
	カスタム TC 開始温度		○							○		○		42
	カスタム TC 温度ステップ		○							○		○		43
	カスタム TC 温度ポイント数		○							○		○		43
	カスタム TC テーブル V[0]~V[299]		○							○		○		43
	カスタム RTD タイプ			○							○	○		44
	係数 R0 / A / B / C			○							○	○		44
	カスタム RTD 開始温度			○							○	○		44
	カスタム RTD 温度ステップ			○							○	○		45
	カスタム RTD 温度ポイント数			○							○	○		45
	カスタム RTD テーブル R[0]~R[299]			○							○	○		45

4.2. 基本設定

4.2.1. 入力の種類

機器の入力種別またはセンサーを設定します。機器形式によって選択できる内容が異なります。以下に機器形式毎の選択を記します。

VAS F1 F2F3U AP	DC 0 – 50mA	M6□XV, M6□XAS,
	DC –1000 – +1000mV	M6□XF1, M6□XF2, M6□XF3,
	DC –10 – +10V	M6□XU, M6□XAP で設定可
TATU	TC (PR)	M6□XT-1□-R, M6□XT-2□-R,
	TC K(CA)	M6□XT-3□-R, M6□XT-4□-R,
	TC E(CRC)	M6□XT-5□-R, M6□XT-6□-R,
	TC J(IC)	M6□XT-7□-R, M6□XT-8□-R,
	TC T(CC)	M6□XT-N□-R,
	TC B(RH)	M6□XAT-1□-R, M6□XAT-2□-R,
	TC R	M6□XAT-3□-R, M6□XAT-4□-R,
	TC S	M6□XAT-5□-R, M6□XAT-6□-R,
	TC N	M6□XAT-7□-R, M6□XAT-8□-R,
		M6□XAT-N□-R, M6□XU で設定可
RARU	TC カスタム TC	M6□XT, M6□XAT, M6□XU で設定可
	RTD JPt100 (JIS'89)	M6□XR-1□-R, M6□XR-3□-R,
	RTD Pt100 (JIS'89)	M6□XR-4□-R, M6□XR-5□-R,
	RTD Pt100 (JIS'97, IEC751)	M6□XR-9□-R,
	RTD Pt50 (JIS'81)	M6□XAR-1□-R, M6□XAR-3□-R,
	RTD Cu10 (25 deg C)	M6□XAR-4□-R, M6□XAR-5□-R,
		M6□XAR-9□-R, M6□XU で設定可
MU	RTD Pt1000	M6□XR-7□-R, M6□XAR-7□-R,
		M6□XU で設定可
	RTD カスタム RTD	M6□XR, M6□XAR, M6□XU で設定可
MU	POT 0 – 5kOhm	M6□XM, M6□XU で設定可
	POT 0 – 2.5kOhm	
	POT 0 – 1.2kOhm	
	POT 0 – 600Ohm	
	POT 0 – 300Ohm	
	POT 0 – 100Ohm	


4.2.2. 入力 0% / 入力 100%

入力値をスケーリングする際の、0%、100%に相当する値を設定します。たとえば、入力 0% に 1.000、入力 100%に 5.000 を設定すると、入力の 1.000～5.000 が 0%～100%になるように変換されます。

単位は機器形式により異なります。

4.2.3. ローカットポイント **F1** **F2**

本設定値未満の入力を 0%とします。ローカットポイントは 0.2%のヒステリシスを持っており、入力が上昇するときは、ローカットポイント以上、入力が下降するときは（ローカットポイント－0.2%）以下で判定が行われます。0.0000(%)～99.9999(%)の範囲で設定でき、0.0000(%)を設定した場合は、ローカットの処理は行いません。

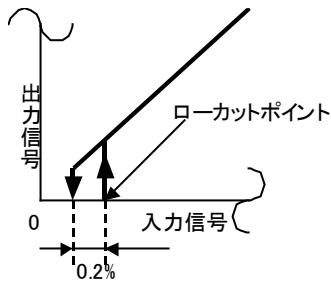

下限リミットに 0.0001(%)以上の値を設定した場合、ローカットポイント設定値未満の入力は 0%にならずに、下限リミットで設定した値となります。

4.2.4. 入力上限リミット、入力下限リミット **F2**

入力を設定した、上下限リミットの範囲内に限定します。たとえば、上下限リミットに 10～90%と設定したとき、機器に対する入力-2%～10%は入力 10%、入力 90%～102%は 90%の入力として変換します。

4.2.5. 演算機能、K0～K2、A0～A2 **F2**

2 入力演算器で行う演算機能の種類とそのパラメータを設定します。選択できる演算機能は以下の 9 種類で、2 つの入力 (X₁: 入力 1、X₂: 入力 2) を出力 (X₀) に変換します。

1	温度補正演算	$X_0 = \frac{K_1 X_1}{\sqrt{K_2 X_2 + A_2}}$ ただし $\sqrt{K_2 X_2 + A_2} = 0$ のときは、 $K_1 X_1 > 0$ ならば $X_0 = +102$ $K_1 X_1 = 0$ ならば $X_0 = 0$ $K_1 X_1 < 0$ ならば $X_0 = -2$ とする
2	温度補正演算 (開平)	$X_0 = \frac{K_1 \sqrt{X_1}}{\sqrt{K_2 X_2 + A_2}}$ ただし $\sqrt{K_2 X_2 + A_2} = 0$ のときは、 $K_1 X_1 > 0$ ならば $X_0 = +102$ $K_1 X_1 = 0$ ならば $X_0 = 0$ $K_1 X_1 < 0$ ならば $X_0 = -2$ とする
3	圧力補正演算	$X_0 = K_1 X_1 \sqrt{K_2 X_2 + A_2}$
4	圧力補正演算 (開平)	$X_0 = K_1 \sqrt{X_1} \sqrt{K_2 X_2 + A_2}$
5	加減算	$X_0 = K_0 \{K_1 (X_1 + A_1) + K_2 (X_2 + A_2)\} + A_0$
6	乗算	$X_0 = K_0 (K_1 X_1 + A_1) (K_2 X_2 + A_2) + A_0$
7	除算	$X_0 = \frac{K_0 (K_1 X_1 + A_1)}{(K_2 X_2 + A_2)} + A_0$ ただし $(K_2 X_2 + A_2) = 0$ のときは、 $K_0 (K_1 X_1 + A_1) > 0$ ならば $X_0 = +102$ $K_0 (K_1 X_1 + A_1) = 0$ ならば $X_0 = A_0$ $K_0 (K_1 X_1 + A_1) < 0$ ならば $X_0 = -2$ とする
8	ハイセクタ	$X_1 \geq X_2 \text{ ならば } X_0 = X_1$ $X_1 < X_2 \text{ ならば } X_0 = X_2$
9	ローセクタ	$X_1 \geq X_2 \text{ ならば } X_0 = X_2$ $X_1 < X_2 \text{ ならば } X_0 = X_1$

注) 式中の開平計算 $\sqrt{n}$ で $n < 0$ となる場合、平方根は計算せずそのまま n を適用します。

演算パラメータの K0～K2 はゲインで-29.9999～29.9999 の範囲、A0～A2 は-299.9999～299.9999(%)の範囲で設定可能です。

4.2.6. バーンアウト **T R M A T A R U**

接続されたセンサーの断線検出時に本機からの出力を振り切る（バーンアウト）パターンを以下の 3 つから選択できます。

検出しない
下方
上方

検出しないを選択すると、断線検出を行いません。上方を選択すると、断線検出時に出力を 102%に、下方を選択すると-2%に振り切ります。

4.2.7. ワイヤリング **R A R U**

接続された測温抵抗体の導線数を以下の 3 つから選択できます。

2 線
3 線
4 線

A Rでは、4 線は選択できません。

4.2.8. 温度単位 **T R A T A R U**

センサー入力で求めた温度を表示する単位を下記の 3 つより設定できます。

deg C
deg F
K

deg C は摂氏温度(°C)、deg F は華氏温度(°F)を表します。本機器では、温度を摂氏温度 (deg C) 単位で処理しており、本設定により、それを華氏温度 (deg F)、絶対温度(K)に変換して表示しています。

そのため、本設定を華氏温度にした場合、華氏温度で入力した設定値が、完全に同じにならない場合があります。たとえば、96 (deg F) を設定した場合、機器内部では $(96 - 32) \div 1.8 = 35.55555...$ となり、小数 4 桁に丸められ 35.5556(deg C)として処理されます。

設定値の表示では、これを再度華氏温度に変換して表示するため $35.5556 \times 1.8 + 32 = 96.00008$ となり、小数 4 桁に丸められ 96.0001(deg F)と表示されます。

4.2.9. 冷接点補償 / 端子固定温度 TATU

冷接点補償の方法を下記の 2 つより選択します。

CJM を使用する

端子固定温度を使用する

CJM を使用するを選択した場合は、機器内蔵の CJM で端子温度を測定してサーモカップルの温度補正に使用します。

端子固定温度を使用するを選択した場合は、端子固定温度で設定した温度をサーモカップルの温度補正に使用します。

4.2.10. 応答特性

変換器の入力応答特性を下記の 2 つより選択します。

高感度

標準

標準は変換器の標準的な応答特性です。定常入力時のばらつきが非常に小さく安定しますが、微小な入力変化に応答しきれないことがあります。


高感度は標準の応答特性と比較すると、微小な入力変化に対する応答が高速になりますが、定常入力時のばらつきが大きくなる特性を持っています。



高感度設定は、下表に記されたバージョン以上で対応しています。記されたバージョン未満の機器では標準の特性から高感度に変更することはできません。表に記載されていない機器ではすべてのバージョンで高感度設定に対応しています。



形式	バージョン
M6□XV, M6□XM, M6□XR, M6□XT, M6□XAS	1.30
M6□XF1, M6□XF2, M6□XF3	1.20
M6□XAT, M6□XAR, M6□XU	1.10

4.2.11. フィルタの種類 **F1**

フィルタの種類を設定します。以下の 6 つから選択できます。

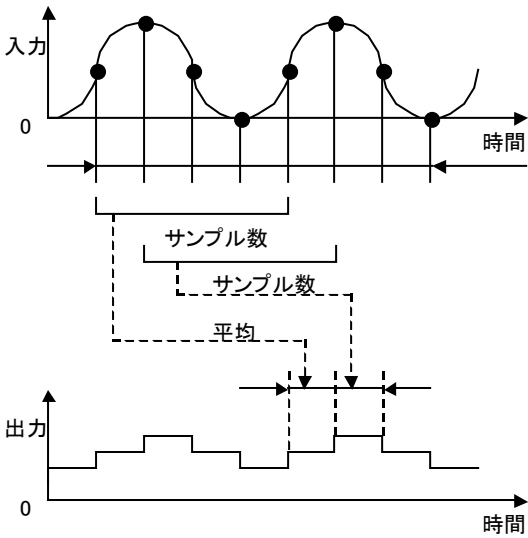フィルタを使用しない	フィルタ処理を行いません。
移動平均	サンプリング周期ごとに、新しいデータを 1 個追加し、最も古いデータを 1 個捨てたサンプル数個のデータより、大きい方からハイカット数個、小さい方からローカット数個を除外して平均し、出力します。 サンプリング周期 (0.1000~100.0000s) サンプル数 (1~128) ローカット数、ハイカット数 (*) (*) ((ローカット数) + (ハイカット数) + 1) ≤ 128 となるよう設定する必要があります。 

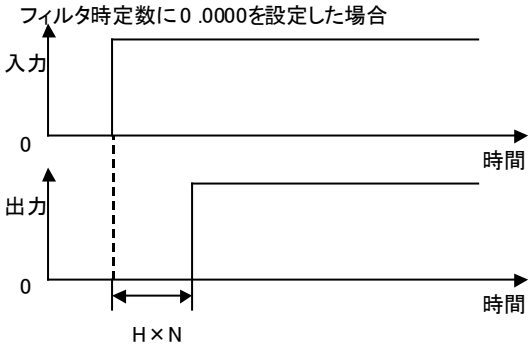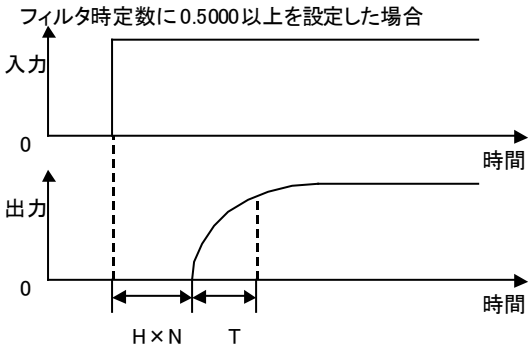無駄時間	一定時間（無駄時間）の遅れをもたせて出力します。また、フィルタ時定数を設定すると、一次遅れフィルタと複合できます。 $X_0(s) = \frac{e^{-HNs}}{1 + Ts} X_1(s)$ X1: 入力信号 X0: 出力信号 H: サンプルング周期 (0.1000~100.0000s) N: サンプル数 (1~128) T: フィルタ時定数 (0.0000 または 0.5000~100.0000s) フィルタ時定数に0.0000を設定した場合  フィルタ時定数に0.5000以上を設定した場合  注) 入出力はサンプルング周期ごとに行われるため、応答時間が最大1 サンプルング周期遅れることに注意してください。
------	--

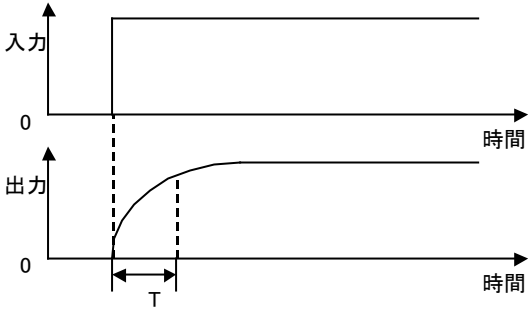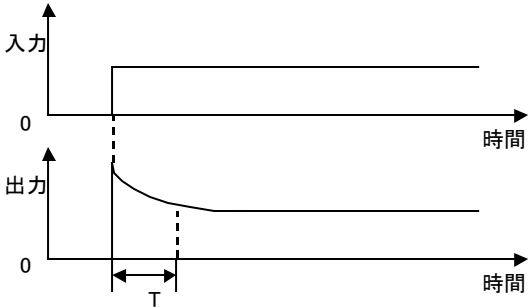一次遅れ	フィルタ時定数 T で設定された一次遅れ演算を行い出力します。 $X_0(s) = \frac{1}{1 + Ts} X_1(s)$ X_1: 入力信号 X_0: 出力信号 T: フィルタ時定数 (0.5000~100.0000s) 
進み演算	フィルタ時定数 T で設定された進み演算を行い出力します。 $X_0(s) = (1 + Ts) X_1(s)$ X_1: 入力信号 X_0: 出力信号 T: フィルタ時定数 (0.5000~100.0000s) 

等速応答	正方向勾配制限値 CP、負方向勾配制限値 CN で設定された等速応答演算を行い出力します。 入力信号の勾配が、CP または CN 以下のときは制限動作を行いません。 CP: 正方向勾配制限値 (0.0000~200.0000%/s) CN: 負方向勾配制限値 (0.0000~200.0000%/s) 0.0000 を設定すると、制限なしで動作します。
------	---

4.2.12. フィルタ時定数

設定した時定数の一次フィルタ処理がかけられます。本パラメータに 0 を設定するとフィルタ処理は行われません。0.5~30(秒)までの時定数が設定できます。

一次フィルタは一般的な CR フィルタと同等で、設定した時定数の秒数は入力が 0%から 100%に入力が変化したとき、約 63%まで追従するのにかかる時間となります。

F1では、本パラメータはフィルタの種類で設定したフィルタのパラメータとして使用されます。意味はフィルタの種類の頁を参照してください。

4.2.13. サンプリング周期 **F1**

4.2.14. サンプル数 **F1**

4.2.15. ローカット数 / ハイカット数 **F1**

4.2.16. 正方向勾配制限値 / 負方向勾配制限値 **F1**

これら 6つのパラメータはフィルタの種類で設定したフィルタのパラメータとして使用されます。それぞれの意味はフィルタの種類の頁を参照してください。

4.2.17. リニアライズ機能 **F1**

機器の出力特性を以下の 7 つより設定できます。

直線	入力をそのまま出力に変換します。 (出力) = (入力)
ユーザテーブル	ユーザー指定テーブルを使用して入力を出力に変換します。 ユーザー指定テーブルの設定はリニアライズ設定の頁を参照してください。
リバース演算	入力(%)を反転して出力(%)に変換します。 (出力) = (100%) - (入力)
開平演算	入力(%)を開平演算して出力(%)に変換します。 (出力) = $10\sqrt{\text{入力}}$
二乗演算	入力(%)を二乗して出力(%)に変換します。 (出力) = (入力) ² (出力) = $\frac{(\text{入力})^2}{100}$
5/2 乗演算	入力(%)を $\frac{5}{2}$ 乗して出力(%)に変換します。 (出力) = $\frac{(\text{入力})^{\frac{5}{2}}}{1000}$
3/2 乗演算	入力(%)を $\frac{3}{2}$ 乗して出力(%)に変換します。 (出力) = $\frac{(\text{入力})^{\frac{3}{2}}}{10}$

4.2.18. ホールド機能 **F3**

機器のホールド機能を以下の 4 つより選択できます。

アナログメモリ	コントロール入力メモリになった時点の出力を保持します。
最大値ホールド	コントロール入力ホールド期間中の入力信号最大値を保持し、それに相当する出力信号を出力します。入力信号の最大値が更新されると、出力信号もそれに追従します。コントロール入力応答に変化すると、最大値はリセットされます。
最小値ホールド	コントロール入力ホールド期間中の入力信号最小値を保持し、それに相当する出力信号を出力します。入力信号の最小値が更新されると、出力信号もそれに追従します。コントロール入力応答に変化すると、最小値はリセットされます。
ピーク・ツー・ピークホールド	コントロール入力ホールド期間中の入力信号の最大値と最小値の差を保持し、それに相当する出力信号を出力します。入力信号の最大値または最小値が更新されると、出力信号もそれに追従します。コントロール入力応答に変化すると、最大値と最小値はリセットされます。

4.2.19. コントロール入力論理 **F3**

コントロール入力（接点）の論理を以下の 2 つより選択できます。

開放でメモリ/ホールド	コントロール入力開放時にホールド機能を動作させます。短絡時には、ホールド機能を停止し入力の変化に追従して出力します。
短絡でメモリ/ホールド	コントロール入力の開放/短絡時の動作が「開放でメモリ/ホールド」選択時の逆になります。

4.2.20. 出力の種類 ☐ V ☐ T ☐ R ☐ M ☐ F1 ☐ F2 ☐ F3 ☐ U ☐ AP

機器の出力仕様を設定します。**V****T****R****M****F1****F2****F3****U**では、以下の3つから選択できます。

DC 0 – 20mA
DC –5 - +5V
DC –10 - +10V

APでは、以下の2つから選択できます。

周波数
デューティ

注) **V** **T** **R** **M** **F1** **F2** **F3** **U**で、出力の種類を変更する場合は、変換器本体のディップスイッチを対応する設定に変更する必要があります。出力の種類とディップスイッチ設定が一致していないと、変換器の出力が意図しない結果となりますので注意してください。

4.2.21. 出力周期 AP

出力の種類でデューティを選択したときに、パルスの1周期を設定します。

0.0080 から 1,000.0000 (Hz)の範囲で設定可能です。

4.2.22. 出力 0% / 出力 100%

入力から変換された百分率値を出力値に変換する際の、0%と 100%に相当する値を設定します。たとえば、0%に 4.000、100%に 20.000 を設定すると、0～100%が 4.000～20.000 となるように変換されます。


4.2.23. 警報設定値 ASATAR

警報を判定するためのしきい値を設定します。

-2 から+102 (%)の範囲で設定可能です。

4.2.24. ヒステリシス **AS****AT****AR**

警報、非警報遷移時の警報設定値を調整するパラメータで下図のように警報状態から、非警報状態に遷移する際、警報設定値に本パラメータで設定した値分、非警報側に加算して判定を行います。

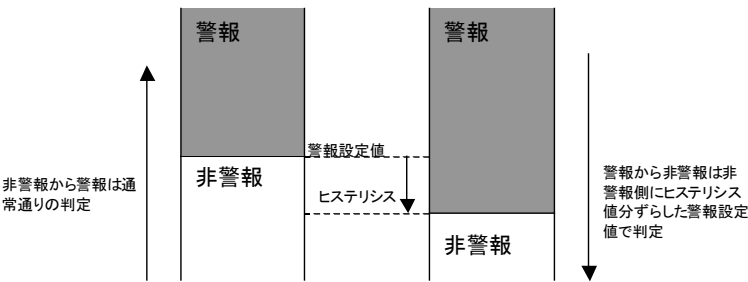

4.2.25. 警報動作 **AS****AT****AR**

上限を設定すると、出力値が警報設定値以上になると警報、下限を設定すると以下になると警報と判定します。

4.2.26. 警報時励磁方向 **AS****AT****AR**

警報時励磁方向は、励磁、非励磁の2通りの設定が可能です。

警報時励磁方向設定により、警報、非警報時、機器非通電時に接点（COM-NO 間, COM-NC 間）の状態が実際にどのようなになるかを下表に記します。

状態	励磁設定時		非励磁設定時	
	COM-NO 間	COM-NC 間	COM-NO 間	COM-NC 間
警報	ON	OFF	OFF	ON
非警報	OFF	ON	ON	OFF
機器電源 OFF	OFF	ON	OFF	ON

※ON＝接続状態 / OFF＝非接続状態

4.2.27. 警報 ON デイレー時間 **AS****AT****AR**

警報条件が成立した後、警報条件が成立したまま本設定の時間経過するまでは警報出力を行いません。

時間経過を待つ間に警報条件が非成立となった場合は、保持されている経過時間はクリアされ、次に警報条件が成立すると、あらためて最初から時間経過を待ちます。

0～999(秒)の範囲で設定可能です。

4.2.28. 電源 ON ディレー時間 **AS****AT****AR**

本機を通电後、本設定の時間経過までは警報判定（出力）を行いません。

0～999(秒)の範囲で設定可能です。

4.2.29. 出力下限リミット / 出力上限リミット **F1**

出力を下限リミットから上限リミットの間に制限します。

出力を設定した、上下限リミットの範囲内に限定します。たとえば、上下限リミットに 10～90%と設定したとき、機器は 10～90%の範囲でのみ出力します。

4.3. オプション設定

4.3.1. 入力ゼロ微調整 / 入力スパン微調整

入力に補正がかけられます。
入力の実量値データに対して、以下のような変換式で補正がかかります。

(補正結果値) = (入力) × (入力スパン微調整) + (入力ゼロ微調整)

入力と、入力ゼロ微調整の単位は形式、入力の種類により異なります。以下に形式、設定と単位の関係を表します。

形式、入力の種類		単位	設定範囲
V AS	DC 0 – 50mA	mA	– 7.5 ~ 7.5
F1 F2	DC –1000 – +1000mV	mV	– 300 ~ 300
F3 U AP	DC –10 – +10V	V	– 3 ~ 3
T AT U		mV	– 15 ~ 15
R AR U		Ω	– 40 ~ 40
M U		%	– 15 ~ 15

入力スパン微調整は 85 ~ 115(%)の範囲で設定可能です。

2 入力演算器では、入力 1 と入力 2 それぞれ別に入力ゼロ微調整と入力スパン微調整の設定が行えます。

4.3.2. 出力ゼロ微調整 / 出力スパン微調整 MTRMF1F2F3U

出力に補正がかけられます。
出力値に対して、以下のような変換式で補正がかかります。

(出力) = (出力値) × (出力スパン微調整) + (出力スパン) × (出力ゼロ微調整)

出力ゼロ微調整は -2 ~ +2(%)、出力スパン微調整は 98 ~ 102(%)の範囲で設定可能です。


4.4. リニアライザ設定

リニアライザ設定は、機器形式により、大きく 3 種類の機能があります。形式と機能の対応を下表に記します。

機器	機能
VMAASF1F2F3U AP	ユーザー指定テーブル 入力(X)と出力(Y)をテーブルで指定し、任意の折れ線で入出力を変換することができます。 2 入力演算器では、演算結果を入力として変換します。
TATU	カスタム TC 開始温度、温度ステップと対応する起電力をテーブルで指定し、任意のサーモカップルの入力に対応することができます。
RARU	カスタム RTD 開始温度、温度ステップと対応する抵抗をテーブルで指定し、任意の測温抵抗体の入力に対応することができます。

リニアライザ設定のテーブルは他の設定と同様、1 つずつ入力する以外に、テーブルファイルとして読み込み、保存が行えます。テーブルファイルの読み込み、保存を行うにはテーブルボタンをクリックします。

注) テーブルボタンは、ユーザー指定テーブルの場合リニアライズ機能が有効のとき、カスタム RTD の場合カスタム RTD タイプがテーブルのときにのみクリック可能です。

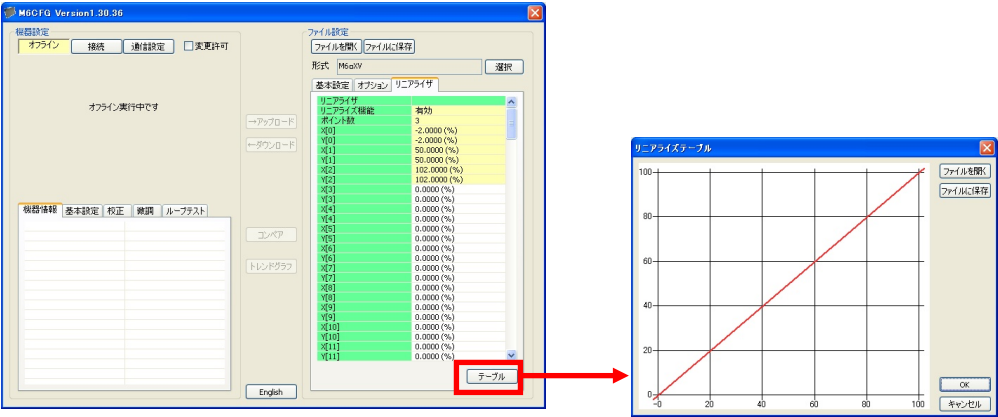

テーブルボタンをクリックすると、右図のような画面を表示します。

ファイルを開くボタンでテーブルファイルの読み込み、ファイルに保存ボタンでテーブルファイルの保存が行えます。テーブルファイルの形式は 5.付録を参照してください。

4.4.1. リニアライズ機能 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ユーザー指定テーブルによるリニアライズ機能を有効にするかを設定します。

無効
有効

の 2 つより選択でき、無効を選択すると、ユーザー指定テーブルによる変換は行われません。

有効を選択すると、入力に対してユーザー指定テーブルによる変換が行われ、出力となります。

☐ では本パラメータは基本設定画面でも変更でき、ユーザー指定テーブルの有効、無効の指定だけでなく、機器の変換特性が設定できます。設定内容の詳細は 4.2.17. リニアライズ機能 ☐ を参照してください。


4.4.2. ポイント数 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

変換のためのユーザー指定テーブルのポイント数を設定します。2～101 の範囲で設定可能です。


4.4.3. X[0], Y[0] ~ X[100], Y[100] V M AS F1 F2 F3 U AP

変換のためのユーザー指定テーブルを設定します。X, Y 共に-2~+102 (%)の範囲で設定可能です。X は X[0]から順に昇順で設定する必要があります。昇順以外の設定を行った場合、正確な変換ができませんので注意してください。

ユーザー指定テーブルによる変換は、入力(単位%)に対応する X、出力(単位%)に対応する Y がペアになったテーブルから変換元の入力を検索し、一致するテーブルの出力に対応する Y を出力とします。

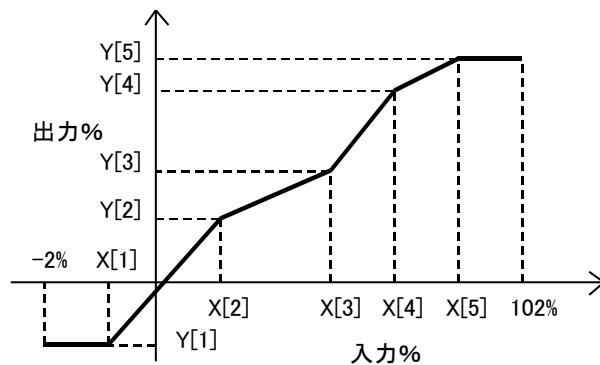

入力と等しい値が X で設定されていない場合は、設定されている X のうち、正負方向それぞれ、最も近い値を 1 つずつ選択し、その 2 点を直線補完して Y を求め、出力とします。

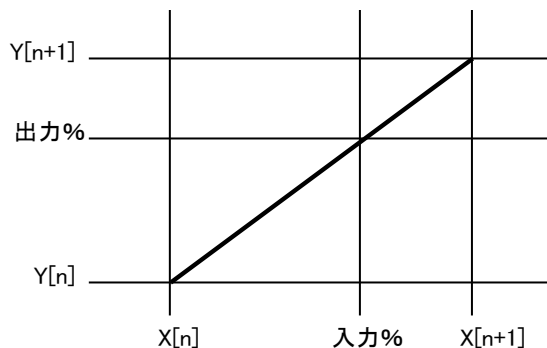

最も近い要素が、正負方向の片側にしかない場合（テーブル範囲外）は、その見つかった片側の Y をそのまま出力とします。

求めた出力%が-2%未満の場合は-2%、102%を超える場合は 102%に丸められます。

4.4.4. カスタム TC 開始温度 T AT U

カスタム TC テーブルの開始温度を設定します。

開始温度は-300~1000(°C)の範囲で設定できます。

4.4.5. カスタム TC 温度ステップ **TATU**

カスタム TC テーブルのテーブル間の温度ステップを設定します。
温度ステップは 1～50(℃)の範囲で設定できます。

4.4.6. カスタム TC 温度ポイント数 **TATU**

カスタム TC テーブルのポイント数を設定します。
ポイント数は 2～300 の範囲で設定できます。

4.4.7. V[0]～V[299] **TATU**


カスタム TC テーブルを設定します。

入力可能な起電力値範囲は下図のようになっています。

入力可能起電力値	入力変換精度
－1000～+1000mV	入力 0%、100%の起電力値の絶対値で大きい方の±0.1% (例) 入力 0%の起電力が－50mV で入力 100%の起電力が 25mV の場合、－50mV の絶対値である 50mV の方が 25mV より大きいので $50 \times 0.001 = 0.05\text{mV}$ で±0.05mV の精度となります。

カスタム TC テーブルは、別途設定したカスタム TC 開始温度、カスタム TC 温度ステップ、カスタム TC ポイント数でテーブルの温度範囲を決定し、それに対応する起電力 (mV) を V[0] から順に昇順、または降順いずれか一方の順で設定します。

テーブルの途中で昇順、降順が切り替わるような設定を行った場合、正確な温度に変換できませんので注意してください。

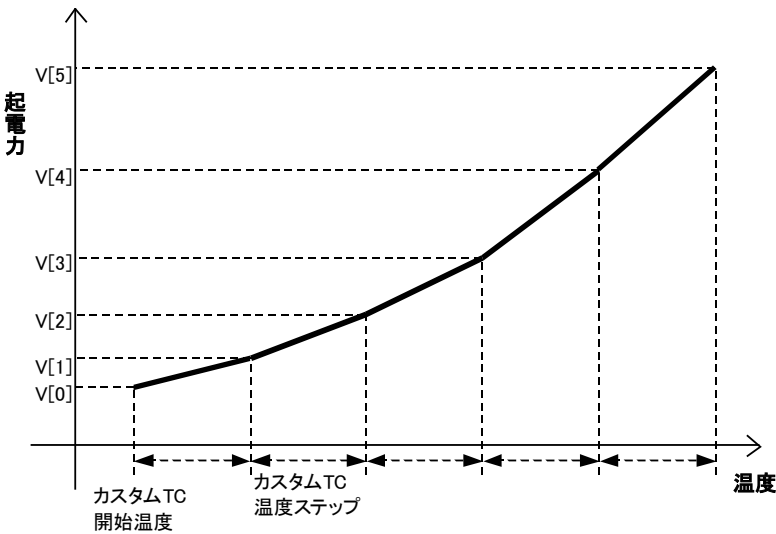

4.4.8. カスタム RTD タイプ **RARU**

カスタム RTD のタイプを設定します。カスタム RTD はテーブルと CVD 係数の 2 形式が選択できます。

製品の形式により、入力可能な抵抗値範囲が異なります。テーブル指定の場合はダウンロード時に抵抗値の範囲チェックを行います。CVD 係数の場合は、範囲チェックを行いませんので、以下の抵抗値の範囲外を使用しないよう注意してください。

入力可能抵抗値	形式	入力変換精度
0～500 Ω	M6□XR-1□-R, M6□XR-3□-R, M6□XR-4□-R, M6□XR-5□-R, M6□XR-9□-R, M6□XAR-1□-R, M6□XAR-3□-R, M6□XAR-4□-R, M6□XAR-5□-R, M6□XAR-9□-R	入力 100%の抵抗値の±0.1% または±0.038 Ωの大きい方
0～5k Ω	M6□XR-7□-R, M6□XAR-7□-R	入力 100%の抵抗値の±0.1% または±0.435 Ωの大きい方
0～20k Ω	M6□XU-R1□-□, M6□XU-R3□-□, M6□XU-R4□-□, M6□XU-R5□-□, M6□XU-R7□-□, M6□XU-R9□-□	入力 100%の抵抗値の±0.1% または±0.038 Ωの大きい方

テーブルは、温度と抵抗値をテーブルに登録し、変換時には入力抵抗値に対応する温度をテーブルより求めます。

CVD 係数は、下記の Callendar-Van Dusen 方程式の係数を登録し、変換時には抵抗値に対応する温度を Callendar-Van Dusen 方程式に沿った計算により求めます。

$$r[\Omega] = R_0(1 + A t + B t^2) \quad (t[^\circ\text{C}] \geq 0)$$

$$r[\Omega] = R_0(1 + A t + B t^2 - 100 C t^3 + C t^4) \quad (t[^\circ\text{C}] < 0)$$

4.4.9. 係数 R0 / 係数 A / 係数 B / 係数 C **RARU**

Callendar-Van Dusen 方程式の係数を設定します。

4.4.10. カスタム RTD 開始温度 **RARU**

カスタム RTD テーブルの開始温度を設定します。

開始温度は-300～1000(°C)の範囲で設定できます。

4.4.11. カスタム RTD 温度ステップ $\overline{R} \overline{A} \overline{R} \overline{U}$

カスタム RTD テーブルのテーブル間の温度ステップを設定します。

温度ステップは 1～50(°C)の範囲で設定できます。

4.4.12. カスタム RTD 温度ポイント数 $\overline{R} \overline{A} \overline{R} \overline{U}$

カスタム RTD テーブルのポイント数を設定します。


ポイント数は 2～300 の範囲で設定できます。

4.4.13. $R[0] \sim R[299]$ $\overline{R} \overline{A} \overline{R} \overline{U}$

カスタム RTD テーブルを設定します。

カスタム RTD テーブルは、別途設定したカスタム RTD 開始温度、カスタム RTD 温度ステップ、カスタム RTD ポイント数、でテーブルの温度範囲を決定し、それに対応する抵抗値 (Ω) を $R[0]$ から順に昇順 (測温抵抗体等)、または降順 (NTC サーミスタ等) いずれか一方の順で設定します。

テーブルの途中で昇順、降順が切り替わるような設定を行った場合、正確な温度に変換できませんので注意してください。

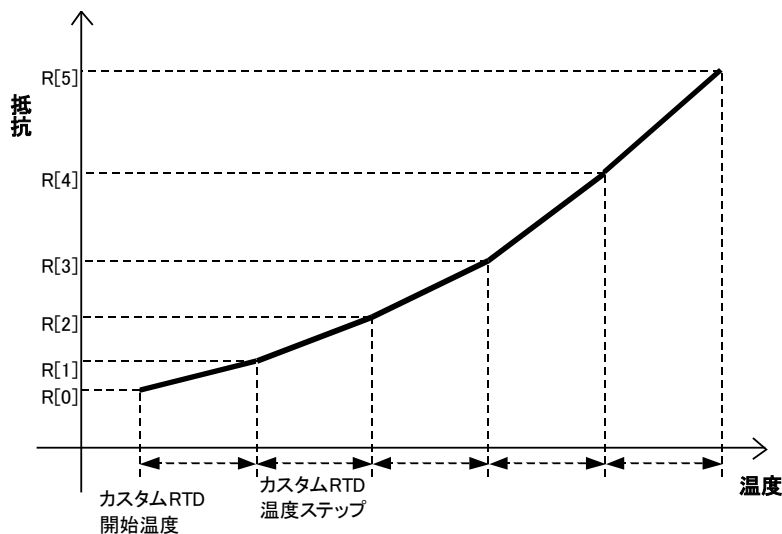

5. 付録

5.1. カスタムテーブルファイル形式

本ソフトウェアで扱うカスタム RTD / TC のテーブルファイルの形式を記します。

カスタムテーブルファイルには、機器のカスタム RTD / TC 入力で使用するカスタムテーブル情報が保存されています。ファイルはテキストで以下のような形式となっています。

```
/* カスタムテーブルのコメント */
Minimum Temperature = 0.0000
Step = 1
{
    100.0000
    100.3900
    100.7800
    101.1700
    101.5600
}
```

ファイル 2 行目の **Minimum Temperature = 0.0000** がカスタムテーブル開始温度を示し、3 行目の **Step = 1** がカスタムテーブル温度ステップを示します。

カスタムテーブル開始温度は、本ソフトウェア GUI による入力と同様-300～+1000(°C)までの範囲で記述できます。カスタムテーブル温度ステップも同様に 1～50(°C)までの範囲で記述できます。これら温度の単位は摂氏温度 (°C) で記述しなければなりません。華氏温度 (°F) や絶対温度 (K) では記述できませんので注意してください。

4 行目の { がテーブルの開始を示し、ファイル終端の } がテーブルの終わりを示します。テーブルは行毎に抵抗値 **Rn** を記述します。本ソフトウェアで入力するときと同様、単位は RTD の場合 Ω 、TC の場合 mV で、小数 4 桁まで有効です。カスタムテーブル開始温度に対応する抵抗値または起電力から、カスタムテーブル温度ステップ毎に対応する値を順に記述してください。

行頭が / の行はコメント行として認識されます。また、テーブル値は最大で 300 点まで記述できます。

5.2. ユーザー指定テーブルファイル形式

本ソフトウェアで扱うユーザー指定テーブルファイルの形式を記します。

ユーザー指定テーブルファイルには、機器の X-Y リニアライズ機能で使用するユーザー指定テーブルの内容が保存されています。ファイルはテキストで以下のような形式となっています。


```
/* ユーザー指定テーブルのコメント */
{
    -2.000,      -2.000
    0.000,       1.000
    50.000,      49.000
    102.000,     102.000
}
```

ファイル 2 行目の { がテーブルの開始を示し、ファイル終端の } がテーブルの終わりを示します。テーブルは行毎に X_n と Y_n を , で区切りペアで記述します。本ソフトウェアで入力するときと同様、単位は%で、 X_n の小さいものから順（昇順）に記述してください。

行頭が / の行はコメント行として認識されます。また、 X_n 、 Y_n のペアは最大で 101 点まで記述できます。

5.3. 温度／圧力補正演算の係数の求め方

5.3.1. 差圧式流量計の温度補正

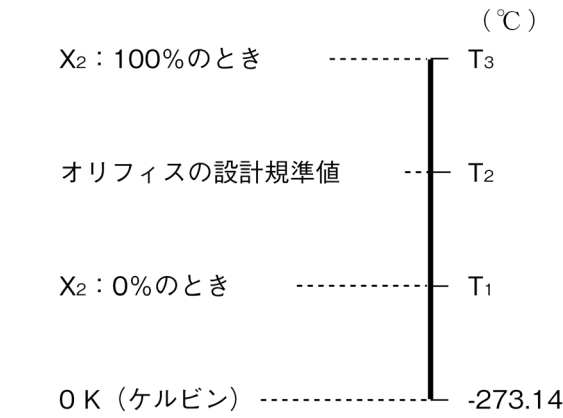


K_1 = スケール換算係数
入力と出力のレンジが同じときは
 $K_1 = 1$

$$K_2 = \frac{T_3 - T_1}{T_2 + 273.14}$$
$$A_2 = \frac{T_1 + 273.14}{T_2 + 273.14}$$

(例)
温度変換器のレンジ：0 ～ 400℃
オリフィスの設計規準値：300℃
 $K_1 = 1$
 $K_2 = \frac{400 - 0}{300 + 273.14} = 0.698$
 $A_2 = \frac{0 + 273.14}{300 + 273.14} = 0.4766$
 $= 47.66 \text{ (\%)}$

5.3.2. 差圧式流量計の圧力補正

大気圧 = 101.3 kPa (abs) のとき、

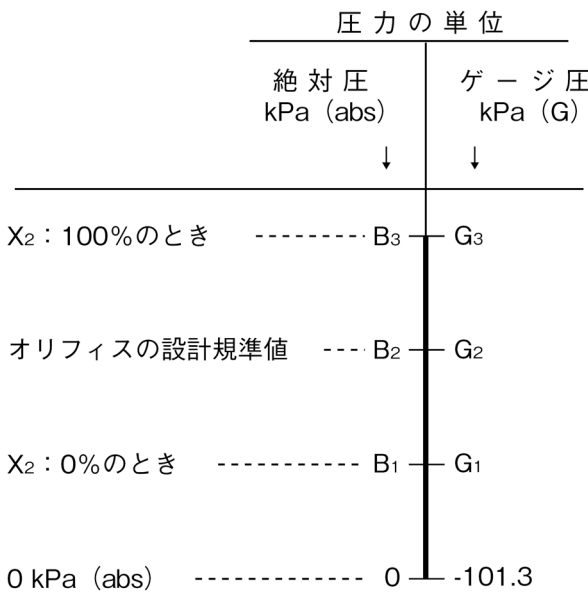

K_1 = スケール換算係数
入力と出力のレンジが同じときは
 $K_1 = 1$

・単位が絶対圧力の場合

$$K_2 = \frac{B_3 - B_1}{B_2}$$
$$A_2 = \frac{B_1}{B_2}$$

・単位がゲージ圧力の場合

$$K_2 = \frac{G_3 - G_1}{G_2 + 101.3}$$
$$A_2 = \frac{G_1 + 101.3}{G_2 + 101.3}$$

(例)
圧力伝送器のレンジ：0 ～ 980 kPa (G)
オリフィスの設計規準値：686 kPa (G)
 $K_1 = 1$
 $K_2 = \frac{980}{686 + 101.3} = 1.245$
 $A_2 = \frac{101.3}{686 + 101.3} = 0.1287$
 $= 12.87 \text{ (\%)}$