

スプリング式端子接続形超薄形変換器 M6S シリーズ

取扱説明書	PC スペック形 デジタル式 2 入力演算器	形 式 M6SXF2
-------	---------------------------	---------------

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。コンフィギュレーションは PC にて設定可能です。詳細は、コンフィギュレータソフトウェア（形式：M6CFG）の取扱説明書をご参照下さい。コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。

●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
定格電圧 24 V DC の場合 24 V DC $\pm$ 10 %、約 0.5 W

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -20 $\sim$ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 $\sim$ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

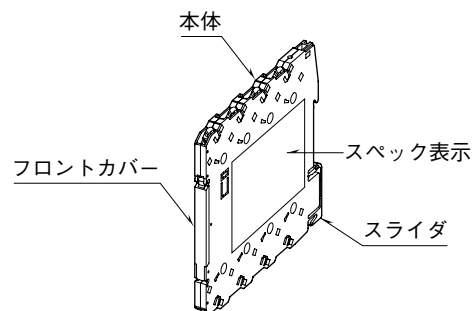


取付方法

本体はスライダのある方を下にして DIN レールに取付けて下さい。ベース（形式:M6SBS）に取付ける場合は、ベースの取扱説明書を参照して下さい。


■取付ける場合

- ① 本体裏面の upper フックを DIN レールに掛けます。
- ② 本体下側を押込みます。

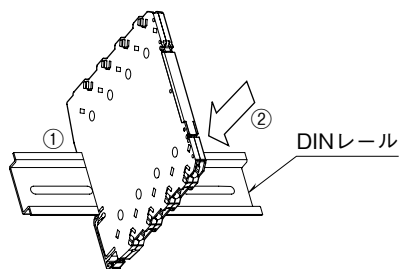

■取外す場合


- ① マイナスドライバなどでスライダを下に押下げます。
- ② 手前に引いて本体下側を取外します。
- ③ 本体上側を DIN レールから取外します。

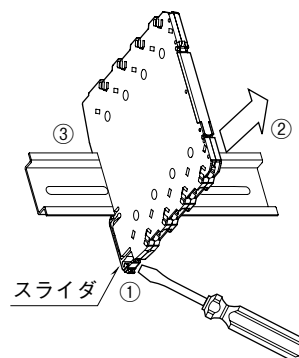

接 続


各端子の接続は端子接続図もしくは本体側面の結線表示を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）

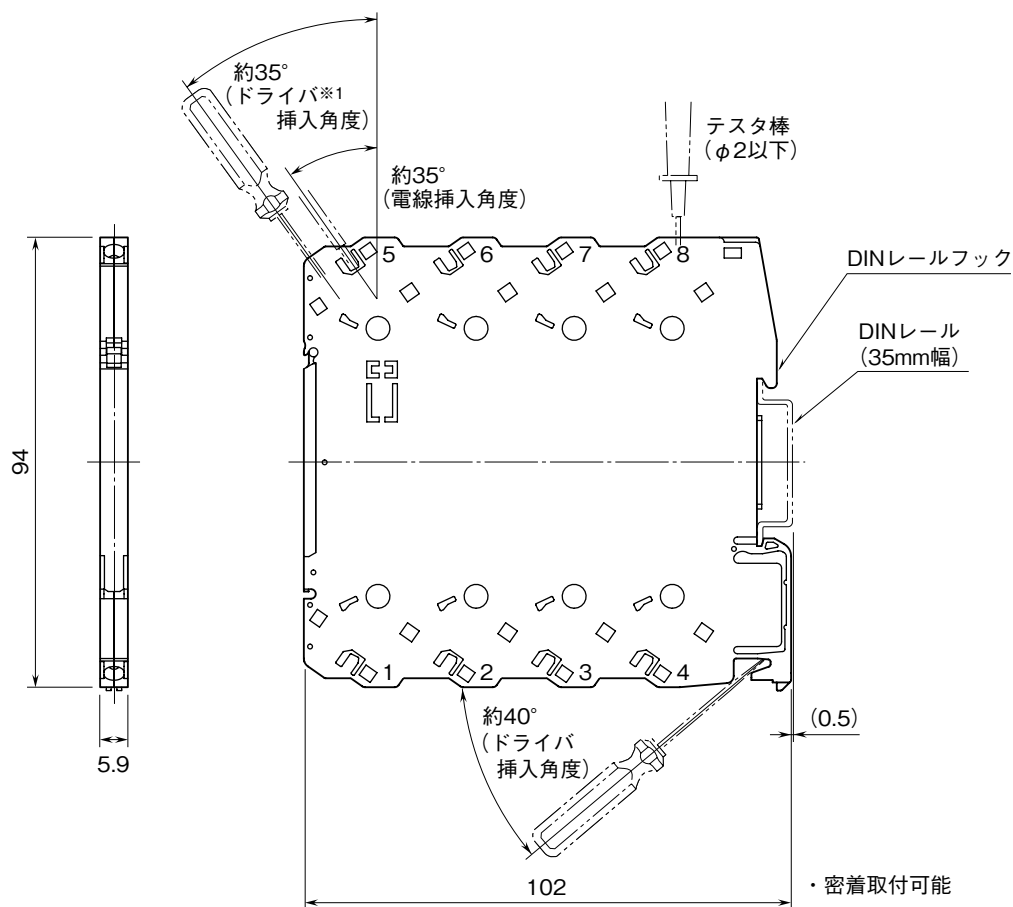

※1、ドライバは、先端サイズ 刃幅3.8mm以下、刃厚0.5～0.6mm程度のマイナスドライバを使用して下さい。

端子接続図

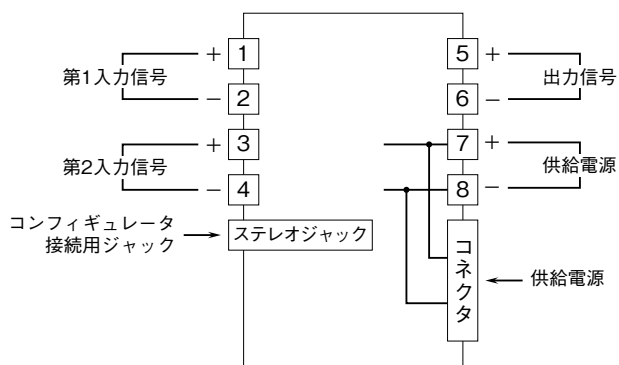


■電線の接続について


適用電線サイズ

- ・単線：0.2 ～ 2.5 mm² (φ 0.55 ～ 1.75)
- ・より線：0.2 ～ 2.5 mm² (接触不良の原因になりますので、半田上げはしないで下さい)
- ・棒端子：0.2 ～ 1.5 mm² (φ 0.55 ～ 1.35)
(推奨端子 ニチフ製 TC 1.25-11)


電線の被覆は 8 mm 剥離して下さい。




●接続方法

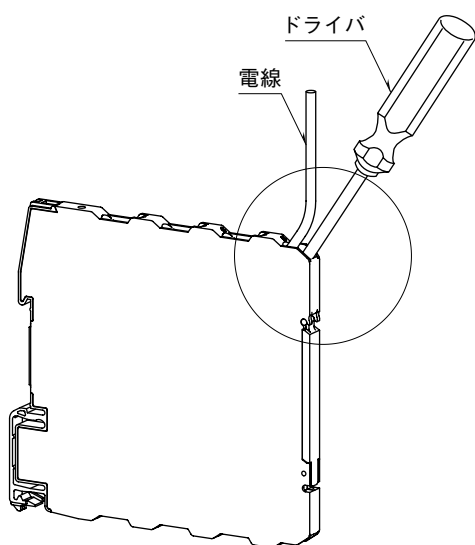


- ① ドライバの先端をスプリング端子とケースの間に奥まで差込みます。奥まで差込むとドライバーは固定されます。

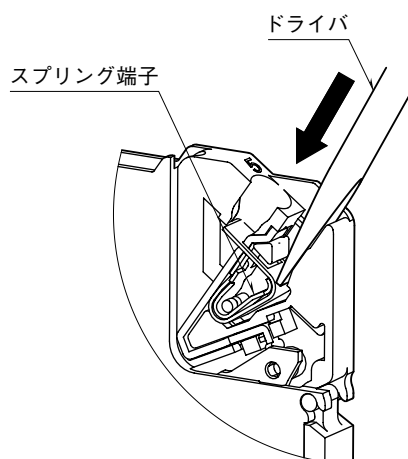

- ② ドライバの先端の刃厚が薄く、電線の挿入口の開きが不十分な場合は、ドライバーを矢印の方向に傾けて電線を挿入して下さい。

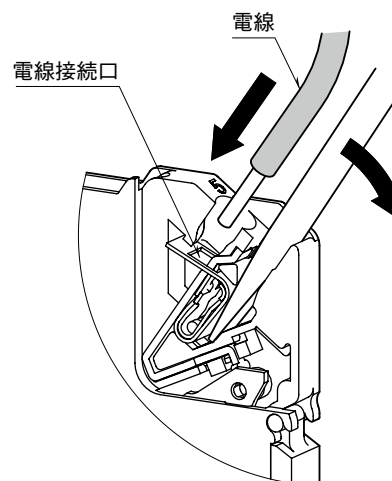


- ③ 電線の先が挿入口の奥に当たるまで挿入し、電線を押さえたままドライバーを引抜きます。被覆部を端子に挟まないように注意して下さい。

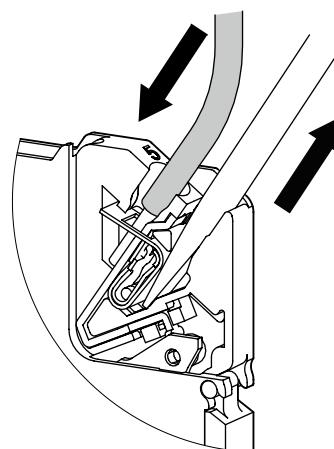


パネル図

■前面図（開蓋時）

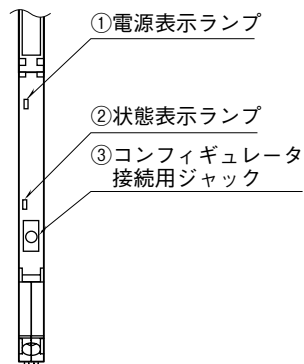

■側面図

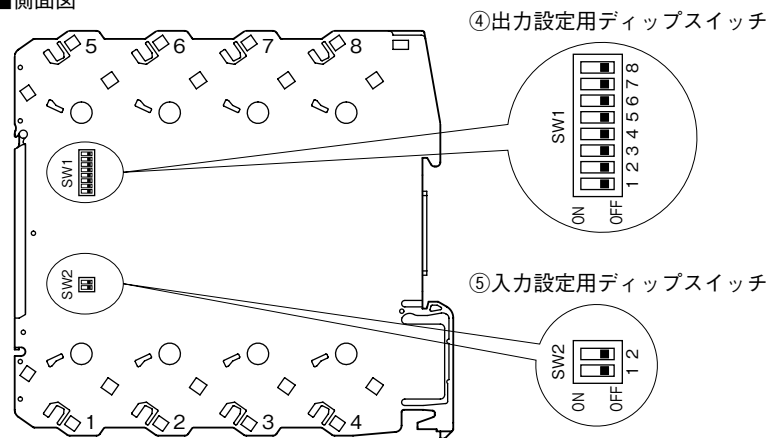

コンフィギュレーション

入出力の種類の切替には、PC によるコンフィギュレーションに加えてディップスイッチの設定が必要です。
PC によるコンフィギュレーションについては、コンフィギュレータソフトウェア（形式：M6CFG）の取扱説明書をご参照下さい。

[表 1] 入力範囲

入力範囲	第 1 入力 SW2-1	第 2 入力 SW2-2
0 ～ 50 mA DC	ON	ON
-1000 ～ +1000 mV DC	OFF	OFF
-10 ～ +10 V DC	OFF	OFF

[表 2] 出力範囲

出力範囲	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6	SW1-7	SW1-8
0 ～ 20 mA DC * 1	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
-5 ～ +5 V DC	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
-10 ～ +10 V DC	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON

* 1、出力信号を 0 ～ 1 mA DC でご使用になる場合に限り、以下の設定として下さい。



	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6	SW1-7	SW1-8
0 ～ 1 mA DC	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF


点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②被覆部が端子に挟まれていませんか。
- ③ディップスイッチは適切な位置に設定されていますか。
- ④供給電源の電圧は正常ですか。
端子番号⑦～⑧間をテストの電圧レンジで測定して下さい。
- ⑤入力信号は正常ですか。
入力値が 0 ～ 100 % の範囲内であれば正常です。
- ⑥出力信号は正常ですか。
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

表示ランプの点滅仕様

本器は状態表示ランプを通して変換器の内部状態を知らせるようになっています。状態表示ランプの点滅パターンを以下に示します。下記に示すパターンで「」は消灯期間を、「」は点灯期間を表します。

変換器の状態	点滅パターン
正常動作モード	
異常動作モード	



保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

本器を 10 分以上通電して下さい。

●数値演算の場合

演算機能を数値演算に設定している場合、演算結果が 0、25、50、75、100 % になるように入力信号を本器に与えます。

●信号選択の場合

演算機能を信号選択のハイセクタにしている場合、第 2 入力信号を 0 % にしたまま、第 1 入力信号を 0、25、50、75、100 % と本器に与えます。次に、第 1 入力信号を 0 % にしたまま、第 2 入力信号を 0、25、50、75、100 % と本器に与えます。

演算機能を信号選択のローセクタにしている場合、第 2 入力信号を 100 % にしたまま、第 1 入力信号を 0、25、50、75、100 % と本器に与えます。次に、第 1 入力信号を 100 % にしたまま、第 2 入力信号を 0、25、50、75、100 % と本器に与えます。

このとき、出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。

出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、コンフィギュレーションソフトウェア（形式：M6CFG）の取扱説明書を参照して調整して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

動作説明

■数値演算

●温度補正演算（開平なし） $X_0 = \frac{K_1 X_1}{\sqrt{K_2 X_2 + A_2}}$ ただし X_0 : 補正済み流量（リニア特性） X_1 : 未補正流量 X_2 : 温度 ●温度補正演算（開平付） $X_0 = \frac{K_1 \sqrt{X_1}}{\sqrt{K_2 X_2 + A_2}}$ ただし X_0 : 補正済み流量（リニア特性） X_1 : 未補正流量 X_2 : 温度	●圧力補正演算（開平なし） $X_0 = K_1 X_1 \sqrt{K_2 X_2 + A_2}$ ただし X_0 : 補正済み流量（リニア特性） X_1 : 未補正流量 X_2 : 圧力 ●圧力補正演算（開平付） $X_0 = K_1 \sqrt{X_1} \sqrt{K_2 X_2 + A_2}$ ただし X_0 : 補正済み流量（リニア特性） X_1 : 未補正流量 X_2 : 圧力
●加減算 $X_0 = K_0 \{ K_1 (X_1 + A_1) + K_2 (X_2 + A_2) \} + A_0$ ●乗算 $X_0 = K_0 (K_1 X_1 + A_1) (K_2 X_2 + A_2) + A_0$	●除算 $X_0 = \frac{K_0 (K_1 X_1 + A_1)}{(K_2 X_2 + A_2)}$

■信号選択

●ハイセクタ $X_1 \geq X_2 \text{ で } X_0 = X_1$ $X_1 < X_2 \text{ で } X_0 = X_2$	●ローセクタ $X_1 \geq X_2 \text{ で } X_0 = X_2$ $X_1 < X_2 \text{ で } X_0 = X_1$
--	--

設定可能範囲

X_0 : 出力信号 (%) -2 ~ +102 %

$K_0 \sim K_2$: ゲイン（無単位）± 29.999

$X_1 \sim X_2$: 入力信号 (%) -2 ~ +102 %

$A_0 \sim A_2$: バイアス (%) ± 299.99 %

工場出荷時の設定

・演算機能：加減算

($K_0 = 1$ 、 $K_1 = 1$ 、 $K_2 = 1$ 、 $A_0 = 0 \%$ 、 $A_1 = 0 \%$ 、 $A_2 = 0 \%$)