

超小形信号隔离变换器 M2 系列

比例变换器


(输出偏置型)

主要的功能与特长

- 进行比例/偏置运算的比例设定器
- 可以看着显示器设定比例和偏置
- 比例的设定范围为正比例特性为0.1~4.00、负比例特性为-0.1~-4.00；偏置的设定范围为±100%
- 可进行高密度安装

典型应用

- 流量比例控制回路的比例设定
- 空气/燃料比的设定
- 运算控制器的控制输出值 (MV) 的增益
- 大幅度调整测量信号的量程

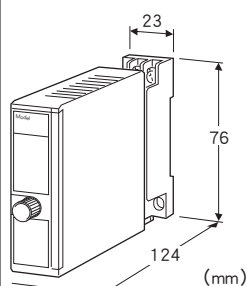

机型: M2REB - ① - ②③ - ④⑤

订货时的指定事项

· 机型代码: M2REB - ① - ②③ - ④⑤

①~⑤在下列代码中选择。

(例如: M2REB - S - 6A - M2/CE/Q)

· 选配规格 (例如: /C01/S01)

①特性

S: 正比例特性 0.1~4.00

R: 负比例特性 -0.1~-4.00

②输入信号

◆电流输入

- A: 4~20mA DC (输入电阻 250Ω)
- A1: 4~20mA DC (输入电阻 50Ω)
- B: 2~10mA DC (输入电阻 500Ω)
- C: 1~5mA DC (输入电阻 1000Ω)
- D: 0~20mA DC (输入电阻 50Ω)
- E: 0~16mA DC (输入电阻 62.5Ω)
- F: 0~10mA DC (输入电阻 100Ω)
- G: 0~1mA DC (输入电阻 1000Ω)
- H: 10~50mA DC (输入电阻 100Ω)

K: 0~100μA DC (输入电阻 1000Ω)

GW: -1~+1mA DC (输入电阻 1000Ω)

FW: -10~+10mA DC (输入电阻 100Ω)

Z: 指定电流范围 (参照「输入规格」之项)

◆电压输入

2: 0~100mV DC (输入电阻 100kΩ以上)

3: 0~1V DC (输入电阻 1MΩ以上)

4: 0~10V DC (输入电阻 1MΩ以上)

5: 0~5V DC (输入电阻 1MΩ以上)

6: 1~5V DC (输入电阻 1MΩ以上)

4W: -10~+10V DC (输入电阻 1MΩ以上)

5W: -5~+5V DC (输入电阻 1MΩ以上)

0: 指定电压范围 (参照「输入规格」之项)

③输出信号

◆电流输出

A: 4~20mA DC (负载电阻 750Ω以下)

B: 2~10mA DC (负载电阻 1500Ω以下)

C: 1~5mA DC (负载电阻 3000Ω以下)

D: 0~20mA DC (负载电阻 750Ω以下)

E: 0~16mA DC (负载电阻 900Ω以下)

F: 0~10mA DC (负载电阻 1500Ω以下)

G: 0~1mA DC (负载电阻 15kΩ以下)

Z: 指定电流范围 (参照「输出规格」之项)

◆电压输出

1: 0~10mV DC (负载电阻 10kΩ以上)

2: 0~100mV DC (负载电阻 100kΩ以上)

3: 0~1V DC (负载电阻 1000Ω以上)

4: 0~10V DC (负载电阻 10kΩ以上)

5: 0~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)

6: 1~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)

4W: -10~+10V DC (负载电阻 10kΩ以上)

5W: -5~+5V DC (负载电阻 5000Ω以上)

0: 指定电压范围 (参照「输出规格」之项)

④供电电源

◆交流电源

M2: 100~240V AC (允许电压范围 85~264V AC、47~66Hz)
(UL认证产品为 90~264V AC)

◆直流电源

R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

R2: 11~27V DC

(允许电压范围 11~27V DC、纹波系数 10%p-p以下)

(只能选择附加代码 (适用标准)「/N」。)

P: 110V DC

(允许电压范围 85~150V DC、纹波系数 10%p-p以下)

(UL认证产品为 110V DC ±10%)

⑤附加代码 (可指定多项)

◆适用标准 (必须指定一项)

/N: 不符合CE、UL

/CE: 符合CE

/UL: 符合UL、CE

◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格 (可指定多项)

◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层 (不能选择附加代码 (适用标准)「/UL」。)

/C04: 聚烯烃涂层 (不能选择附加代码 (适用标准)「/UL」。)

◆端子螺丝材质

/S01: 不锈钢 (不能选择附加代码 (适用标准)「/UL」。)

机器规格

构造: 薄形插入式构造

连接方式: M3螺丝端子连接 (紧固扭矩为0.8N·m)

端子螺丝材质: 铁表面铬酸盐处理 (标准) 或不锈钢

机壳材质: 黑色耐燃性树脂

隔离: 输入 - 输出 - 电源间

输出范围: 约-10~+120% (1~5V DC时)

比例

· 正比例特性: 0.10~4.00

(设定幅度为0.01、可从前面调整)

· 负比例特性: -0.10~-4.00

(设定幅度为0.01、可从前面调整)

偏置: -100~+100% (设定幅度为1%、可从前面调整)

比例/偏置切换开关: 拨动开关 (双掷型)

设定值升/降开关: 拨动开关 (瞬态双掷型)

运算式: $X_o = KX_i + B$ (正比例特性)

$X_o = KX_i + B + F$ (负比例特性)

其中,

X_o = 输出信号 (%)

K = 比例

直线特性

0.1~4.00倍 (正比例特性)

-0.1~-4.00倍 (负比例特性)

X_i = 输入信号 (%)

X_i : 约-10~+120%

B = 偏置 (-100~+100%)

F = 100%

■显示

比例/偏置值显示器: 红色LED 6.4mm 3位数

设定值极性显示灯: 红/绿双色LED、设定值为正时亮红色灯、

负时亮绿色灯

省电模态: 在最后操作开关1分钟之后, 所有显示会自动熄灭

输入规格

■电流输入

输入电阻: 附带安装于输入端子的电阻器 (0.5W)

选择指定电流范围时, 请指定输入电阻值。

■电压输入

输入电阻

量程 0.1~1V: 100kΩ以上

量程 1V以上: 1M以上

可制造的范围

· 输入范围: -30~+30V DC

· 输入量程: 100mV~60V

· 输入零点电压: 输入量程的1.5倍以下

输出规格

■电流输出 (可制造的范围)

输出范围: 0~20mA DC

输出量程: 1~20mA

输出偏置: 输出量程的1.5倍以下

允许负载电阻: 使变换器的输出端子间的电压为15V以下的电阻值

■电压输出 (可制造的范围)

输出范围: -10~+12V DC

输出量程: 5mV~22V

输出偏置: 输出量程的1.5倍以下

允许负载电阻: 使负载电流为1mA以下的电阻值 (但是, 输出电压应在0.5V以上)

设置规格

耗电量

· 交流电源:

100V AC时为约3VA

200V AC时为约4VA

264V AC时为约5VA

· 直流电源: 约3W

使用温度范围: -5~+55℃

使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)

安装: 壁面安装或DIN导轨安装

重量: 约150g

性能 (相对于量程的百分比)

标准精度: ±0.2%

〔比例 = 1、偏置 = 0%时 (正比例特性)〕

〔比例 = -1、偏置 = 0%时 (负比例特性)〕

温度系数: ±0.015%/℃

响应时间: 0.5s以下 (0→90%)

电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度: 输入 - 输出 - 电源 - 地面间 2000V AC 1分钟

适用标准

EU指令:

电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

低电压指令

EN 61010-1

安装类别 II、污染等级2

输入·输出 - 电源间 强化绝缘 (300V)

输入 - 输出间 一般绝缘 (300V)

RoHS指令

认证:

UL/C-UL nonincendive Class I, Division 2,


Groups A, B, C and D

(UL 121201, CAN/CSA-C22.2 No.213-17)

符合UL/C-UL 通用安全要求

(UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12)

正视图

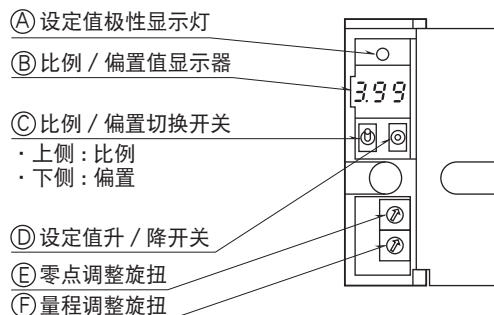

注、高密度安装时前面盖子不能全面打开。

〔注解〕

●比例的设定

将比例 / 偏置切换开关 (③) 拨到上侧。用设定值升 / 降开关 (④) 设定比例值。比例 / 偏置值显示器 (②) 将会显示设定的比例值 (0.10 ~ 4.00)。

设定值极性显示灯 (①) 在正比例特性时亮红色灯、负比例特性时亮绿色灯。

●偏置的设定

将比例 / 偏置切换开关 (③) 拨到下侧。用设定值升 / 降开关 (④) 设定偏置值。比例 / 偏置值显示器 (②) 将会显示设定的偏置值 (0 ~ 100%)。

设定值极性显示灯 (①) 在设定值为正时亮红色灯、负时亮绿色灯。

●微调整

进行微调整时, 请按照以下方法操作。

①运算式

$X_o = KX_i + B$ (正比例特性)

$X_o = KX_i + B + F$ (负比例特性)

将输入信号值 (X_i) 设定在零点, 用零点调整 (⑤) 将输出 (X_o) 调整到运算值。

②将输入信号值 (X_i) 设定在满量程点, 用量程调整 (⑥) 将输出 (X_o) 调整到运算值。

③再次将输入信号值 (X_i) 设定在零点, 对零点侧的输出 (X_o) 进行确认。


④零点侧的输出 (X_o) 变化时, 请反复进行①~③的操作。

出厂时, 设定在以下值, 并已经过微调整。


正比例特性时、比例 (K) = 1、偏置 (B) = 0%

负比例特性时、比例 (K) = -1、偏置 (B) = 0%


外形尺寸图 (单位: mm)

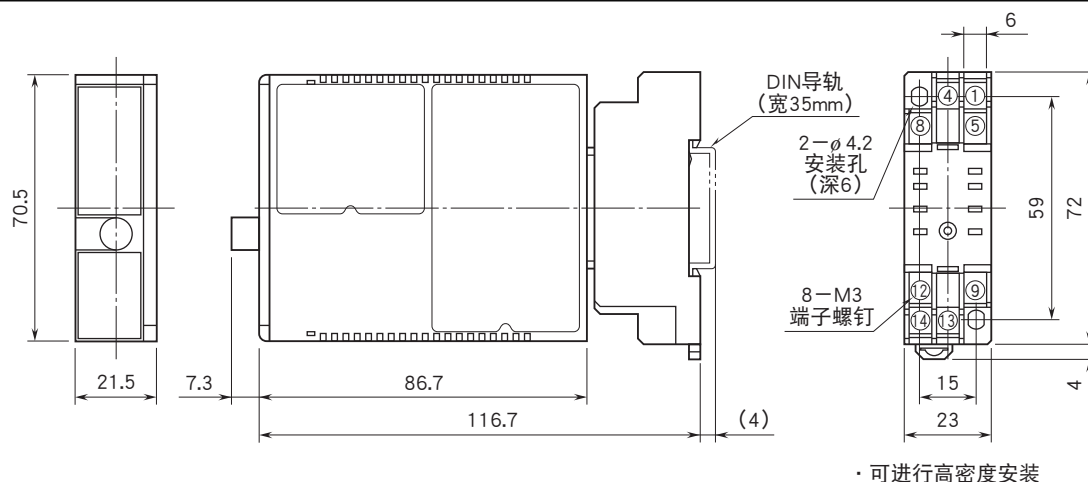

端子编号图 (单位: mm)

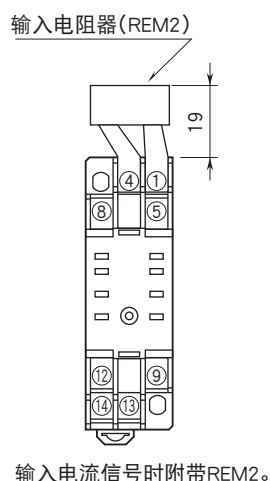

简易电路图 · 端子接线图

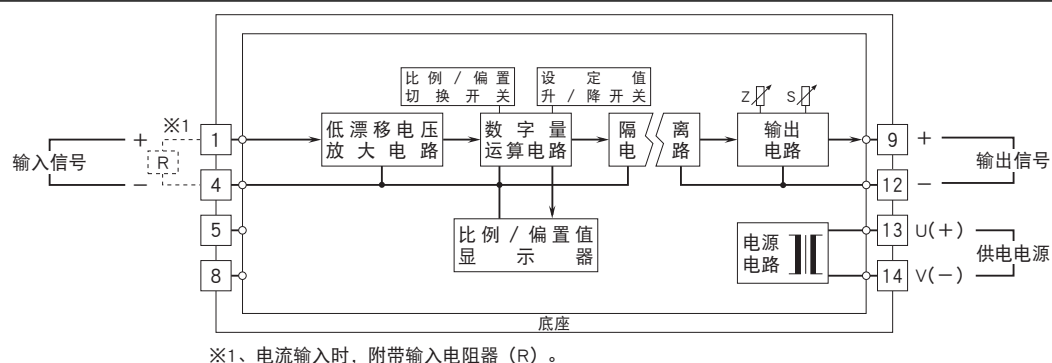

会有无预先通知而修改记载内容的情况。